



上海柏楚电子科技股份有限公司
网址: www.fscut.com
电话: 021-64309023
地址: 上海市闵行区兰香湖南路1000号

Friendess, Inc.

CypCut 激光切割控制软件

用户手册 Based on Ver. 6.3.731

Automation for laser

欢迎

感谢您使用柏楚 CypCut 激光切割控制软件！

『柏楚 CypCut 激光切割控制软件』（以下简称 CypCut）是一套用于平面激光切割的软件，包含激光切割工艺处理、常用排样功能和激光加工控制。主要功能包括图形处理、参数设置、自定义切割、过程编辑、排样、路径规划、模拟以及切割加工控制。

CypCut 软件必须配合加密狗和控制卡使用才能进行实际的加工控制。

当 CypCut 运行在一台没有加密狗的电脑上时，将进入演示模式，您可以正常使用除加工控制以外的其他所有功能。因此 CypCut 可安装在独立的笔记本上用于加工前的设计。

请注意，本用户手册仅作为 CypCut 软件的主程序的操作说明，随 CypCut 软件而安装的其他工具软件，包括平台配置工具，请参考其他手册或与我们联系。

本文档是基于 CypCut 版本 6.3.731 而撰写的，由于软件功能的不断更新，您所使用的 CypCut 软件在某些方面可能与本手册的陈述有所出入，在此谨表歉意。

如您在使用过程中有任何的疑问或建议，欢迎您随时与我们联系！



机床的运行及激光切割效果与被切割的材料、所使用的激光器、所使用的气体、气压以及您所设置的各项参数有直接的关系，请根据您的切割工艺要求严肃谨慎地设置各项参数！

不恰当的参数设置和操作可能导致切割效果下降、激光头或其他机床部件损坏甚至人身伤害，CypCut 激光切割控制系统已尽力提供了各种保护措施，激光设备制造商及最终用户应当尽量遵守操作规程，避免伤害事故的发生。

柏楚电子不承担由于使用本手册或本产品不当而导致的任何直接的、间接的、附带的或相应产生的损失和责任！



| | |
|--------------------|----|
| 欢迎..... | 1 |
| 目录..... | 2 |
| 一、快速入门..... | 6 |
| 1.1 功能特点..... | 6 |
| 1.2 获取和安装软件..... | 7 |
| 1.3 开始使用..... | 7 |
| 1.3.1 桌面快捷方式..... | 7 |
| 1.3.2 用户界面..... | 8 |
| 1.3.3 工具栏..... | 9 |
| 1.3.4 文件菜单..... | 10 |
| 1.4 操作流程..... | 11 |
| 1.4.1 导入图形..... | 11 |
| 1.4.2 预处理..... | 11 |
| 1.4.3 工艺设置..... | 12 |
| 1.4.4 切割路径规划..... | 12 |
| 1.4.5 加工前检查..... | 13 |
| 1.4.6 实际加工..... | 13 |
| 二、图形操作..... | 15 |
| 2.1 图形显示效果..... | 15 |
| 2.2 选择图形..... | 16 |
| 2.3 几何变换..... | 16 |
| 2.3.1 尺寸修改..... | 17 |
| 2.3.2 交互式几何变换..... | 17 |
| 2.3.3 快速平移和复制..... | 18 |
| 2.4 坐标和参数输入..... | 18 |
| 2.5 自动吸附..... | 19 |
| 2.6 图形绘制..... | 19 |
| 2.6.1 标准图形绘制..... | 19 |
| 2.6.2 文字输入..... | 20 |
| 2.6.3 标准零件..... | 20 |
| 2.7 测量..... | 20 |
| 2.8 图形优化..... | 21 |
| 2.8.1 曲线平滑..... | 21 |
| 2.8.2 曲线分割..... | 21 |
| 2.8.3 去除小图形..... | 21 |
| 2.8.4 去除重复线..... | 22 |



| | |
|-------------------------|----|
| 2.8.5 合并相连线..... | 22 |
| 2.8.6 切碎..... | 22 |
| 2.8.7 接刀（分割图纸）..... | 22 |
| 2.9 视图..... | 23 |
| 2.9.1 节点编辑..... | 23 |
| 三、工艺设置和工具..... | 24 |
| 3.1 引入引出线..... | 24 |
| 3.1.1 区分内外模与阳切/阴切..... | 24 |
| 3.1.2 自动引入引出线..... | 24 |
| 3.1.3 手工设置引入线..... | 25 |
| 3.1.4 检查引入引出线..... | 26 |
| 3.1.5 过切、留缺口、封口和多圈..... | 26 |
| 3.2 割缝补偿..... | 26 |
| 3.3 微连..... | 27 |
| 3.4 冷却点..... | 28 |
| 3.5 环切..... | 28 |
| 3.6 倒圆角/释放角..... | 28 |
| 3.7 群组..... | 29 |
| 3.7.1 群组的排序..... | 29 |
| 3.7.2 群组的加工..... | 30 |
| 3.8 飞切..... | 30 |
| 3.9 共边..... | 32 |
| 3.9.1 共边自动吸附..... | 32 |
| 3.9.2 带补偿的共边..... | 33 |
| 3.10 桥接..... | 33 |
| 3.11 阵列..... | 34 |
| 3.11.1 矩形阵列..... | 34 |
| 3.11.2 交互式阵列..... | 34 |
| 3.11.3 环形阵列..... | 35 |
| 3.11.4 布满排样..... | 35 |
| 3.12 批量修改..... | 36 |
| 3.13 工艺参数..... | 38 |
| 3.13.1 参数说明..... | 38 |
| 3.13.2 实时调节功率/频率..... | 40 |
| 3.13.3 图层映射..... | 41 |
| 3.13.4 引线缓降..... | 41 |
| 3.14 排样..... | 42 |
| 3.14.1 实现排样..... | 42 |
| 3.14.2 排样报告..... | 44 |
| 3.14.3 排样自动切换至下一张..... | 45 |



| | |
|------------------------------|----|
| 3.15 排序和路径规划 | 46 |
| 3.15.1 次序预览 | 46 |
| 3.15.2 手工排序 | 47 |
| 3.15.3 分区排序 | 48 |
| 四、 加工控制 | 49 |
| 4.1 坐标系 | 49 |
| 4.1.1 机械坐标系 | 49 |
| 4.1.2 程序坐标系 | 50 |
| 4.1.3 发生异常后寻找零点 | 50 |
| 4.2 报警 | 51 |
| 4.3 手动测试 | 52 |
| 4.4 软限位保护 | 52 |
| 4.5 走边框 | 53 |
| 4.6 加工和空走 | 53 |
| 4.7 停止、暂停和继续 | 54 |
| 4.8 断点记忆 | 54 |
| 4.9 从任意位置开始加工 | 55 |
| 4.10 全局参数 | 55 |
| 五、 数控辅助功能 | 57 |
| 5.1 模拟加工 | 57 |
| 5.2 寻边 | 57 |
| 5.2.1 电容寻边（需在平台配置工具开启） | 57 |
| 5.2.2 光电寻边（需在平台配置工具开启） | 59 |
| 5.2.3 一键切断（需在平台配置工具开启） | 60 |
| 5.3 PLC 过程 | 61 |
| 5.4 回原点 | 61 |
| 5.4.1 返回机械原点 | 61 |
| 5.4.2 龙门同步 | 61 |
| 5.5 光路调试 | 61 |
| 5.6 诊断窗口 | 62 |
| 5.7 BCS100 | 62 |
| 5.8 QCW | 63 |
| 5.9 误差测定 | 63 |
| 5.10 清洁喷嘴（需在平台配置工具开启） | 63 |
| 六、 附录 | 64 |
| 6.1 共边实例 | 64 |
| 6.2 龙门同步操作说明 | 67 |
| 6.2.1 平台配置 | 67 |
| 6.2.2 龙门初始化和同步 | 68 |
| 6.2.3 注意事项 | 69 |



| | |
|-------------------------|----|
| 6.3 电容寻边操作说明 | 69 |
| 6.3.1 平台配置 | 69 |
| 6.3.2 单点寻边过程说明 | 70 |
| 6.3.3 三点寻边过程说明 | 70 |
| 6.3.4 电容寻边注意事项 | 71 |
| 6.4 光电寻边操作说明 | 71 |
| 6.4.1 光电开关简介 | 71 |
| 6.4.2 接线与配置 | 72 |
| 6.4.3 三点寻边过程说明 | 72 |
| 6.4.4 光电寻边注意事项 | 73 |
| 6.5 分区输出 | 73 |
| 6.6 运动参数调整 | 74 |
| 6.6.1 运动控制参数介绍 | 74 |
| 6.6.2 调整加工加速度 | 75 |
| 6.6.3 调整空移加速度 | 75 |
| 6.6.4 调整低通滤波频率 | 75 |
| 6.6.5 设置圆弧精度和拐角精度 | 76 |
| 6.7 快捷键 | 76 |
| 6.8 拷机 | 76 |



一、快速入门

1.1 功能特点

- ◆ 支持 AI、DXF、PLT、Gerber、LXD 等图形数据格式，接受 Master Cam、Type3、文泰等软件生成的国际标准 G 代码。
- ◆ 打开/导入 DXF 等外部文件时，自动进行优化，包括：去除重复线、合并相连线、去除极小图形、自动区分内外模和排序等。上述每一项功能可自定义，也可手动执行。
- ◆ 支持常用编辑排版功能，包括缩放、平移、镜像、旋转、对齐、复制、组合等。
- ◆ 以所见即所得的方式设置引入引出线、割缝补偿、微连、桥接、阴阳切、封口等。
- ◆ 自动区分内外模，并根据内外模确定割缝补偿方向、进行引线检查等。
- ◆ 支持曲线分割、合并，曲线平滑，文字转曲线，零件合并、打散等。
- ◆ 省时省力的自动排样功能，可自动共边、生成余料。
- ◆ 通过多种阵列方式可轻松将板材布满。
- ◆ 灵活多样的自动排序和手工排序功能，支持通过群组锁定群组内部图形加工次序。
- ◆ 独有的加工次序浏览功能，比模拟更加交互式地查看加工次序。
- ◆ 一键设置飞行切割路径，让加工事半功倍。
- ◆ 支持分段穿孔、渐进穿孔、预穿孔、分组预穿孔，支持对穿孔过程和切割过程设置单独的激光功率、频率、激光形式、气体类型、气压、峰值电流、延时、跟随高度等。
- ◆ 实时频率与功率曲线编辑，并可设置慢速起步相关参数。
- ◆ 强大的材料库功能，允许将全部工艺参数保存以供相同材料再次使用。
- ◆ 加工断点记忆，断点前进后退追溯；允许对部分图形加工。
- ◆ 支持停止和暂停过程中定位到任意点，从任意位置开始加工。
- ◆ 同一套软件支持圆管切割和平面切割，编程方式完全相同；支持相贯线切割。
- ◆ 支持定高切割和板外跟随¹。
- ◆ 支持多种寻边方式，定位精准。
- ◆ 强大的扩展能力，多达 30 余个 PLC 过程编辑，50 多项可编程过程²。
- ◆ 可编程输入输出口，可编程报警输入²。
- ◆ 支持通过无线手持盒、以太网对系统进行远程控制³。

¹此项功能需要 BCS100 调高器配合。

²此项功能受密码保护，有权限的技术人员和设备制造商方可操作。

³需要相应的选配件支持。



1.2 获取和安装软件

您可以联系供应商或客服人员获得软件安装程序，也可以在柏楚官网下载安装程序。

安装之前，请检查您的系统是否满足以下推荐的配置要求：

- ◆ Win7 及以上操作系统。
- ◆ I3 及以上的 CPU。
- ◆ 至少 4GB 内存。
- ◆ 15 英寸以上 VGA 显示器，分辨率 1280*1024 以上，推荐 32 位真彩色显示。
- ◆ 至少 2 个 USB 接口。

如果您使用的操作系统是基于 Vista 的（包括 Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2008 Server），为避免可能的错误，请尽量使用管理员方式运行。

检查完成之后可以开始安装软件，直接运行安装程序即可。在基于 Vista 的操作系统上安装程序需要有管理员权限才能运行。

为避免安装过程中程序文件被修改，保证所有驱动正常安装，请关闭系统上的 360 安全卫士和杀毒软件。请注意：360 安全卫士并不能确保电脑上没有病毒，如果电脑已被病毒感染，而 360 安全卫士正在运行，可能会提示 CypCut 为病毒，进而导致 CypCut 无法正常运行。

1.3 开始使用

1.3.1 桌面快捷方式




安装之后桌面上将出现右图所示的图标，双击可运行 CypCut 激光切割控制软件。

如果您使用的运动控制卡是 BMC1204 或者 BMC1205 请在运行 CypCut 之前检查加密狗是否已插入 USB 口且运行正常，若加密狗检测失败，软件将进入演示模式，您可以正常使用除加工控制以外的其他所有功能。

如果您使用的是 BMC16**系列及以上的控制卡（比如 BMC1604，BMC1605，BMC1805 运动控制卡）则无需单独配备加密狗。



1.3.2 用户界面

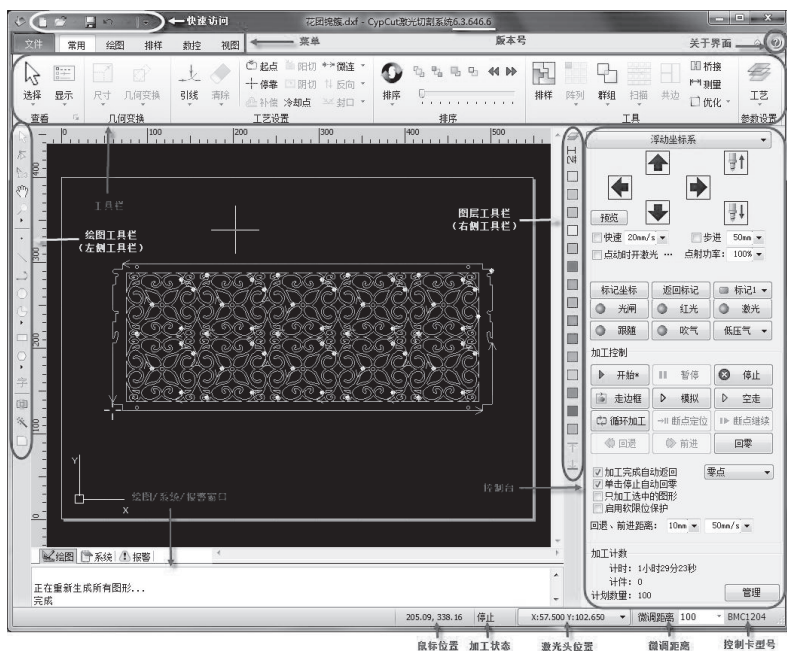

界面正中央黑底的为**绘图板**，其中白色带阴影的外框表示机床幅面，并由网格显示。网格与绘图区上方和左侧的标尺会随视图放大缩小而变化，为绘图提供参考。

界面正上方从上到下依次是**标题栏**、**菜单栏**和**工具栏**，其中工具栏以非常明显的大图标分组方式排列，大部分常用功能都可以在这里找到。菜单栏包括“文件”菜单和 5 个工具栏菜单“常用”、“绘图”、“排样”、“数控”和“视图”，选择这 5 个菜单可以切换工具栏的显示。标题栏左侧有一个称为“快速访问栏”的工具栏，用于快速新建、打开和保存文件，撤销和重做也可以通过这里快速完成。

界面左侧是“**绘图工具栏**”，在后续说明中我们有时直接称为“左侧工具栏”；这里提供了基本的绘图功能，其中前面 5 个按钮用于切换绘图模式，包括选择、节点编辑、次序编辑、拖动和缩放；下面的其他按钮分别对应相应图形，单击它们就可以在绘图板上插入一个新图形。最下方有三个快捷键，分别是居中对齐、炸开所选图形以及倒圆角。

绘图区右侧是“**工艺工具栏**”，在后续说明中我们有时直接称为“右侧工具栏”，包括一个“工艺”按钮和 17 个方块按钮；单击“工艺”按钮将打开“工艺”对话框，可以设置大部分的工艺参数；17 个颜色方块按钮，每一个对应一个图层，选中图形时单击它们表示将选中图形移动到指定的图层；没有选中图形时单击它们表示设置下次绘图的默认图层。其中第一个白色方块表示一个特殊的图层——“背景图层”，该图层上的图形将以白色显示，并且不会被加工。最后两个图层分别为最先加工及最后加工图层。




界面下方包括三个滚动显示的丝带文字窗口。左边的为“**绘图窗口**”，所有绘图指令的相关提示或输入信息在这里显示；中间的窗口为“**系统窗口**”，除绘图之外的其他系统消息将在这里显示，每一条消息都带有时间标记，并根据消息的重要程度以不同颜色显示，包括提示、警告、错误等。右边的窗口为“**报警窗口**”，所有的报警信息将在这里以红色背景、白色文字显示。

界面最底部是**状态栏**，根据不同的操作显示不同的提示信息。状态栏的左侧是已绘制的加工图形的基本信息，状态栏的右侧包括几个常用信息，包括鼠标所在位置、加工状态、激光头所在位置。后面一个微调距离参数，用于使用方向键快速移动图形，最后显示的是控制卡的型号。

界面右侧的矩形区域被称为“**控制台**”，大部分与控制相关的常用操作都在这里进行。从上到下依次是坐标系选择、手动控制、加工控制、加工选项和加工计数。

1.3.3 工具栏

CypCut 的工具栏使用了一种被称为 **Ribbon**(丝带)的风格样式，将常用的功能分栏分区放置，并且使用了许多大尺寸的按钮方便操作。下图帮助您了解这种新型工具栏：

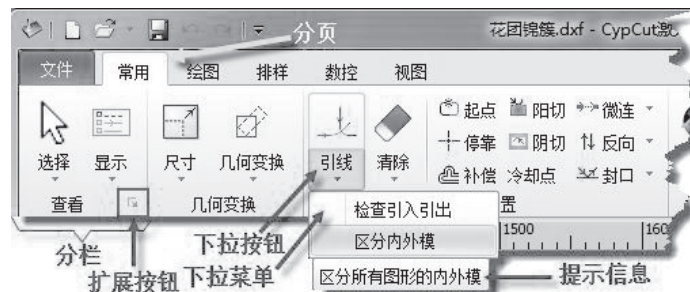

整个工具栏被分为 5 个“分页”，通过“常用”、“绘图”、“排样”、“数控”和“视图”5 个菜单来选择。当选中各项菜单时，会出现与所选内容相关的分页；在加工时将会出现“正在加工”分页，并且在停止之前不能切换到其他分页。

每一分页的工具栏又按照功能分类排列在多个“分栏”内，例如“查看”、“几何变换”等；一般分栏的第一个按钮都是大尺寸的；有些分栏的右下角会有一个小按钮“扩展按钮”，称为“扩展按钮”，按下该按钮可以打开一个相关的对话框。

请注意，部分大尺寸按钮的下方带有一个小三角，称为“下拉按钮”，按下此按钮会出现一个与此按钮相关的“下拉菜单”，提供更丰富的操作选项。鼠标移动到这种按钮上方时会显示两个明显不同的矩形，按下按钮的上半部分是直接执行按钮对应的功能，而按下按钮的下半部分则是打开一个菜单。

如果您之前使用过 Office 2007、Windows 7 或其他使用 **Ribbon** 风格的程序，您可能已经非常熟悉这种排列。即便第一次使用也没有关系，我们相信您会很快喜欢上这种风格的。



1.3.4 文件菜单

在工具栏左上角有一个比较特殊的菜单，称为“文件菜单”，它包含一些与文件相关的菜单项，单击“文件”按钮可以打开菜单，如下图：



请注意菜单右侧列出了最近使用过的文件，其中由 CypCut 保存的文件带有一个“👤”图标，这是为了方便您找到上次已经设计好的文件。

菜单中的“另存为”可在右侧选择将文件保存为 lxd 或 dxf 格式。

菜单中的“导入”可用于在不清除绘图板现有图形的基础上，再导入一个文件到绘图板。如果您只是想打开一个外部文件，直接使用“打开”即可。

CypCut V712.6 及以上版本支持打开 CypNest 排样软件导出的加工文件格式 nrp 和 nrp2。

菜单中的“报告”可导出加工报告单、排样报告单和机器使用报告单。

菜单“用户参数”用于设置一些与使用习惯相关的参数；菜单“参数备份”用于将所有参数备份为一个压缩文件；菜单“BCS100 监控界面”用于在软件中监控显示 BCS100 调高器界面；菜单“诊断窗口”用于进行软件诊断和监视。


单击右下角的“关于”可以看到 CypCut 软件的详细版本信息。

1.4 操作流程



1.4.1 导入图形

单击界面左上角快速启动栏的打开文件“📁”按钮，弹出打开文件对话框，选择您需要打开的图形。打开文件对话框的右侧提供了一个快速预览的窗口，帮助您快速找到您所需要的文件。

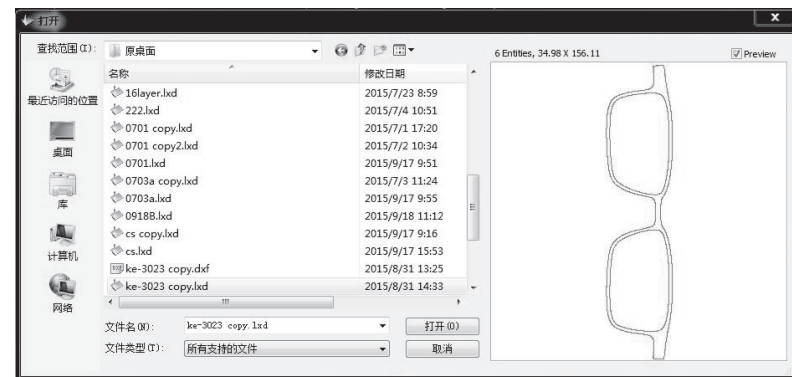

如果您希望通过 CypCut 软件来现场绘制一个零件，请单击新建“📄”按钮，然后使用左侧绘图工具栏的按钮来画图即可，具体参见相关章节。

1.4.2 预处理

导入图形的同时，CypCut 会自动进行去除极小图形、去除重复线、合并相连线、自动平滑、排序和打散，一般情况下您无需其他处理就可以开始设置工艺参数了。如果自动处理过程不能满足您的要求，可以打开菜单“文件”-“用户参数”进行配置。

一般情况下，软件认为要加工的图形都应当是封闭图形，如果您打开的文件包含不封闭图形，软件可能会提示您，并以红色显示。但是该功能可能会被关闭，要



查看绘图板上的不封闭图形，您可以单击常用菜单栏“显示”按钮中“”和“”按钮来突出显示不封闭的图形；也可以通过单击工具栏最左侧大按钮“选择”，然后单击“选择不封闭图形”来选择所有不封闭的图形。

如果某些情况下，您需要手工拆分图形，请单击常用菜单栏下“优化”按钮下的“曲线分割”按钮，然后在需要分割的位置单击鼠标。需要合并图形，请选择需要合并的图形，然后单击“合并相连线”按钮。

1.4.3 工艺设置

在这一步中您可能会用到常用菜单栏下“工艺设置”一栏中的大部分功能，包

括设置引入引出线、设置补偿等。大尺寸按钮“引线”可以用于设置引入引出线，

按钮“封口”用于设置过切、缺口或封口参数；按钮“补偿”用于进行割

缝补偿；按钮“微连”用于在图形中插入不切割的小段微连；按钮“反向”可将单个图形反向；按钮“冷却点”用于在图形中设置冷却点。单击“起点”按钮，然后在希望设置为图形起点的地方单击，就可以改变图形的起点，如果在图形之外单击，然后再在图形上单击，就可以手工绘制一条引入线。

作为快速入门教程，您可以按下 Ctrl+A 全选所有图形，然后单击“引线”按钮，设置好引线的参数，然后单击确定，软件会根据您的设置自动查找合适的位置加入引入引出线。单击“引线”下方的小三角，选择“检查引入引出”可以进行引入引出线的合法性检查，选择“区分内外模”可根据内外模自动优化引线。

单击右侧工具栏的“H”按钮，可以设置详细的切割工艺参数。“图层参数设置”对话框包含了几乎所有与切割效果有关的参数。

1.4.4 切割路径规划

在这一步中根据需要对图形进行排序。单击常用或排样菜单栏下的排序

“”按钮可以自动排序，单击排序按钮下方的小三角可以选择排序方式，可以控制是否允许自动排序过程改变图形的方向及是否自动区分内外模。



如果自动排序不能满足要求，可以单击左侧工具栏上的“”按钮进入手工排序模式，以鼠标依次单击图形，就设定了加工次序。按住鼠标，从一个图向另一个图画一条线，就可以指定这两个图之间的次序。

将已经排列好次序的几个图形选中，然后单击常用或排样菜单栏下“群组”按钮就可以将它们的次序固定下来，之后的自动排序和手动排序都不会再影响“群组”内部的图形，“群组”将始终作为一个整体。

选中一个“群组”，然后单击右键选择群内排序，也可以对群组内部的图形进行自动排序。

1.4.5 加工前检查

在实际切割之前，可以对加工轨迹进行检查。单击各**对齐**按钮可将图形进行相应对齐，拖动如下图所示的**交互式预览进度条**（绘图菜单栏下），可以快速查看图形加工次序，单击**交互式预览按钮**，可以逐个查看图形加工次序。




单击“控制台”上的“模拟”按钮，可以进行模拟加工，通过“数控”分页上的“模拟速度”功能可以调节模拟加工的速度。

1.4.6 实际加工

请注意，这一步必须要在实际的机床上才能运行，必须要加密狗和控制卡的支持。

在正式加工前，需要将屏幕上的图形和机床对应起来，单击“控制台”上方向键左侧的“预览”按钮可以在屏幕上看到即将加工的图形与机床幅面之间的相对位置关系。该对应关系，是以屏幕上的停靠点标记与机床上激光头的位置匹配来计算的。下图显示了屏幕上常见的几种坐标标记，单击“预览”时“停靠点”将平移到“激光头位置”，视觉上图形整体发生了平移。

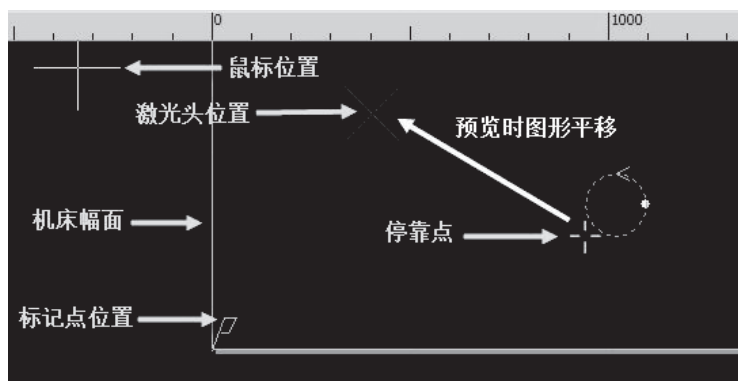

如果红色十字光标所示的“激光头位置”与实际机床上的激光头位置不符，请检查机床原点位置是否正确，通过“数控”→“回原点”可进行矫正。如果预览后发现图形全部或部分位于机床幅面之外，则表示加工时可能会超出行程范围。

单击常用菜单栏下“**停靠**”按钮，可以改变图形与停靠点的相对关系。例如激光头位于待加工工件的左下角，则设置停靠点为左下角，依次类推。

屏幕上检查无误后，单击“控制台”上的“**走边框**”按钮，软件将控制切割头沿待加工图形的最外框走一圈，您可以借此检查加工位置是否正确。还可以通过单击“**空走**”按钮在不打开激光的情况下沿待加工图形完整的运行，借此更详细地检查加工是否可能存在不当之处。

最后单击“**开始**”按钮开始正式加工，单击“**暂停**”按钮可以暂停加工，暂停过程中您可以手动控制激光头升降，手动开关激光、气体等；暂停过程中可以通过“**后退**”“**前进**”按钮沿加工轨迹追溯；单击“**继续**”按钮继续加工。


单击“**停止**”按钮可以中止加工，根据您的设置，激光头可以自动返回相应点。只要您没有改变图形形状或开始新一轮加工，单击“**断点定位**”按钮，软件将允许您定位到上次停止的地方，单击“**断点继续**”按钮将从上次停止的地方继续加工。



二、图形操作


2.1 图形显示效果

常用菜单栏下第一个“**查看**”分栏“**显示**”提供了多项帮助控制显示效果的按钮，如下图：

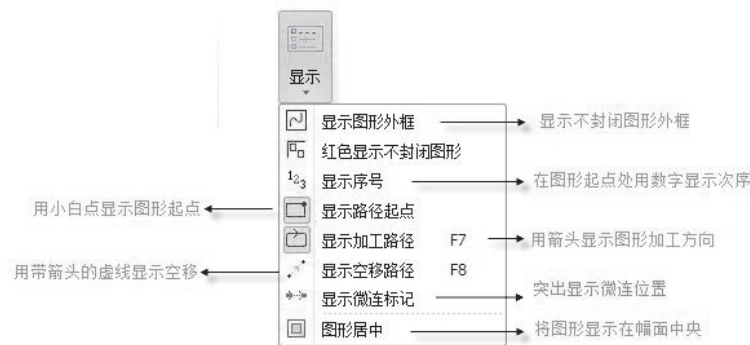

单击上图中的按钮，显示效果立即生效，您可以在绘图板中看到显示效果的变化。请注意按钮本身的显示变化，淡黄色底色时为开启状态，表示对应效果已开启，没有淡黄色底色则表示对应显示效果尚未开启。例如，开启状态“**显示加工路径**”，绘图板上用箭头显示图形加工路径，关闭状态“**显示加工路径**”，图形上的箭头消失。

 “显示微连标记”开启后，您可以在图形上清楚地看到微连的位置（白色矩形标记），如下图所示：



在选中图形时单击“**图形居中**”按钮时，所选图形将显示在幅面中央，没有选择任何图形直接单击，则整体图形显示在幅面中央。

单击“**查看**”分栏右下角的“**设置**”可以打开一个对话框，对绘图板进行更为详细的控制，包括开启和关闭关键点自动吸附，开启和关闭标尺，控制鼠标拾取精度等。

在绘图板上滚动鼠标滚轮可以缩放视图，按下 F3 在屏幕上居中显示全部图形，按下 F4 在屏幕上居中显示机床幅面范围。在绘图板上单击鼠标右键->缩放可以选择上述几种操作。



2.2 选择图形

CypCut 提供了丰富的图形选择方式。最基本的操作是“点选”，在图形上单击鼠标即可选中图形。另一种更常见的操作是“框选”，拖动鼠标在屏幕上形成一个半透明的选框来选择图形。“框选”分为两种，从左向右拖动鼠标时，显示实线框蓝色半透明矩形，只有完全覆盖在矩形框内的图形才会被选中；从右向左拖动鼠标时，显示虚线框青色半透明矩形，只要图形的任何一部分位于矩形框内，图形就会被选中。

这两种选择的示意图如下。左图为从左向右选择，BC 将被选中，右图为从右向左选择，ABCD 都将被选中。灵活使用这两种方式可以更加方便地选中您需要的图形。



无论“点选”还是“框选”，如果在选择的同时按下 *Shift* 键，则可以在不清除原有选择的情况下新增或取消选择图形。

单击“选择”按钮，会出现一个下拉菜单，通过它可以进行高级选择操作，包括：

- 基础操作：全选 (Ctrl+A)、反选、复制 (ctrl+c)、粘贴 (ctrl+v)、剪切 (ctrl+x)、取消选择（可点击空白区域实现）、带基点复制（选择一个点，粘贴时图形与鼠标位置关系和基点与原图形位置关系相同）。
- 图形操作：选择不封闭图形、选择相似图形、选择所有外模或内模、选择所有小于指定尺寸的图形（需要在软件下方的绘图信息栏里面输入指定的尺寸）。
- 图层操作：选择图层（用于选择一个图层里面的所有图形）、锁定背景。
- 禁止快速拖动和复制：勾选后将不再允许用户拖动、复制、旋转图形，从而避免使本已排好的图形由于误操作发生错位。

其中“选择相似图形”允许您选择绘图板上所有看起来接近的图形，例如先选择一个 5mm 的圆，然后单击“选择相似图形”就可以选择所有 5mm 的圆；

2.3 几何变换

常用菜单栏下“几何变换”分栏部分提供了丰富的几何变换功能，使用前先选中想要变换的图形，大部分常用几何变换只需要单击“几何变换”下拉三角形即可完成，例如镜像、旋转、对齐、缩放等。






2.3.1 尺寸修改

CypCut 提供了 7 项快速尺寸变换，通过“尺寸”按钮下的下拉菜单完成。单击“尺寸”按钮下的小三角，可以打开一个下拉菜单，提供了对选中图形进行一定尺寸变化的操作。如右图所示：

例如“100mm”将图形等比例缩放为宽度 100mm，“2 倍”将图形等比例放大 2 倍。

如果希望输入精确的尺寸，请直接单击“尺寸”按钮，将出现如下的对话框，输入新的尺寸，单击“确定”即可完成尺寸变换。



当界面中锁的状态为  时，长度和宽度是按原图尺寸比例锁定的，如果希望单独输入长度和宽度，点击“”按钮可以解除锁定状态，按钮变为“”状态。

“缩放中心”可以指定缩放之后新图形与原图形的位置关系，例如选择“左上”则表示变换之后新图形与原图形是按照左上角对齐的，其他部分则以左上角为基准进行缩放。


请注意：为图形设置的引入引出线、割缝补偿等并不会同时进行变换，修改尺寸后引入引出线和割缝补偿的数值仍然保持不变。

2.3.2 交互式几何变换

CypCut 提供了 3 种交互式几何变换，包括交互式缩放、任意角度旋转和任意角度镜像，通过它们可以实现更细致的几何变换。在进行这些操作之前，首先选中要操作的图形，然后单击相应的菜单或按钮，然后根据屏幕下方的提示进行操作。

例如一个矩形，以其左下角为基准旋转 45°，可以按照如下步骤进行：


- 1) 首先选中要操作的矩形；
- 2) 然后单击“几何变换”下方的小三角打开下拉菜单，选择“任意角度旋转”，屏幕下方提示“请指定基点:”；
- 3) 移动鼠标到矩形左下角，鼠标将会自动吸附上到左下角，如下图：

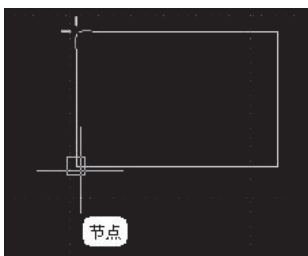

- 4) 单击鼠标，屏幕下方提示“请指定旋转起始点或旋转角度:”;
- 5) 这时候直接输入 45，回车即可完成操作。

如果事先并不知道旋转角度，而是希望将矩形旋转到与另一个图形对齐，那么前 4 步同上，从第 5 步开始按如下步骤进行：

- 6) 将鼠标移动到矩形的右下角，单击鼠标，此时将形成一条水平线，作为旋转的起始线。
- 7) 屏幕提示“请指定旋转目的点”，这时候移动鼠标，图形将会跟随鼠标旋转，在希望旋转的目的位置单击鼠标即可完成操作。如下图：

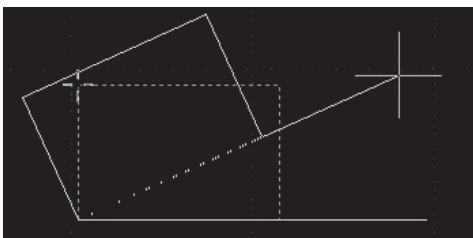

交互式缩放和任意角度镜像的操作与此类似，这里不再赘述。

2.3.3 快速平移和复制

CypCut 软件允许您用方向键快速平移图形，使用该功能需要先单击点亮软件


界面右下角的“微调”按钮，由“微调 10”状态变为“微调 10”状态，只有在点亮状态下，右侧数字框才可以进行编辑。点亮“微调”按钮后，选中图形，按下任何一个方向键，图形将向对应方向平移一个距离，该距离参数在“微调”按钮右侧的数字框中输入。此功能可以帮助您临时快速移开某个图形，然后专注于其他图形的设计，之后再快速地移动回原处，由于微调距离参数可以精确控制，您不必担心图形位置发生偏差。在按下 Ctrl 键的同时按方向键，将会复制选中图形。例如按下“Ctrl+向右→”将会在右侧 100mm 处复制一份选中的图形。

2.4 坐标和参数输入

有些情况下，我们希望以精确的坐标方式来绘图。CypCut 允许您直接输入坐标，坐标输入的格式是<X 坐标><逗号><Y 坐标>，例如输入坐标(100, 100)，输入“100, 100”即可。输入的坐标和参数以蓝色显示。



大部分绘图操作既允许鼠标操作，也允许直接输入坐标。下面演示绘制一个长 300mm，宽 200mm，倒 25mm 圆角的圆角矩形。

- 1) 单击左边工具栏中“”图标，屏幕提示“请指定起点”;
- 2) 输入坐标“0,0”回车，屏幕显示“请指定对角点”;
- 3) 输入坐标“300,200”回车，屏幕显示“请指定圆角半径或[倒角(F)]:”;
- 4) 输入 50 回车，全部操作完成。如下图所示：



2.5 自动吸附

绘图过程中 CypCut 会根据需要提供自动吸附功能，包括自动吸附到网格、吸附到图形的关键点、吸附到图形边界等。

您可以关闭自动吸附功能，操作步骤是单击“文件”菜单，选择“用户参数”，在打开的对话框中选择“绘图板”选项卡，取消“关键点自动吸附”选项。自动吸附的精度同样在上述对话框中设置。

2.6 图形绘制

Cypcut 提供图形的绘制功能，在左侧工具栏中间部分，从上到下依次为：孤立点、直线、多段线、圆形、圆弧、矩形、多边形、文字、标准零件，在上方菜单栏绘图模块中也有此部分。其中除去后 2 个，前 7 个功能为标准图形绘制，和 CAD 的功能类似。


2.6.1 标准图形绘制

孤立点、直线、多段线、圆形、矩形的操作简易明了，此处不再赘述。值得一提的是：“绘图”分栏中的“圆”的下拉菜单中有 2 个功能：“替换圆形定位孔为孤立点”和“替换为圆”。前者可将尺寸较小的圆变成孤立点，后者可以把类似为圆的图形转化为圆，便于后续进行飞行切割。


多边形功能点击下方三角，分为圆角矩形、多边形和星形。其中圆角矩形需先绘制一个矩形，再通过移动光标确定圆角半径，或者直接在绘图信息栏输入圆角半径；多边形和星形均需先指定边数（3 到 100），多边形为正多边形，可旋转；星形的边数为星形的顶角数，6 条边即为六角星。此外，在绘图模块，“矩形”的下拉菜单中，额外有一个“跑道形”功能，同矩形的绘制方式，在矩形的左右两侧添加半圆即生成跑道形。



2.6.2 文字输入


CypCut 支持输入文字和文本转曲线。单击左侧绘图工具栏上的“”按钮，在希望插入文字的位置单击鼠标即可插入文字，新插入的文字被自动选中。


任何时刻选中文字，工具栏将出现一个新的分页“文字”，通过它可以对文字的内容、样式、大小等进行修改。如下图：

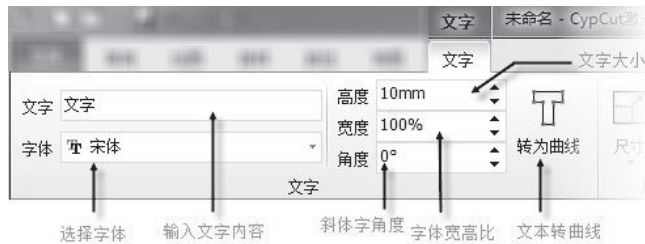

请注意，一旦将文本转为曲线，上述选项就不可再使用。如果您希望做出特定字体、特定效果的文字，请先设计好之后再转为曲线。

2.6.3 标准零件

CypCut 提供标准零件的绘制。点击左侧绘图工具栏上的“”按钮，即可绘制常用的零件。选择零件类型后，可在下一级页面设置相关参数。如下图所示：

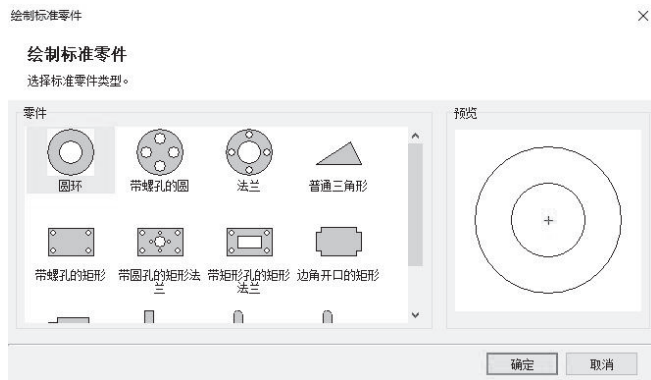

2.7 测量

CypCut 提供了测量工具用于测量两点间的距离。

点击“工具”分栏的“测量”按钮，然后在图纸上选择一点，拖动会显示一条引导线，然后再选择一点，绘图信息栏则会显示这两点的位置关系。



请指定起点: (819.4494, 2483.6085)
请指定测量终点: (1081.5374, 2424.4496)
长度: 268.6817, X方向: 262.0879, Y方向: -59.1590


2.8 图形优化

导入外部图形时 CypCut 会自动对图形进行优化，如果您需要手工对图形进行优化，可使用常用菜单栏下“优化”按钮的功能，如下图所示：



选择要处理的图形，单击相应的按钮，然后根据提示操作即可。


2.8.1 曲线平滑

选中要优化的多段线，然后点击“曲线平滑”按钮，对话框提示输入曲线平滑精度，直接输入期望的拟合精度后点击回车。

下图为原有的曲线和曲线平滑后的曲线对比。为便于观察效果，这里输入的拟合精度数值较大，实际使用时请用户根据自己需要的加工精度进行拟合。



2.8.2 曲线分割

曲线分割是将封闭图形打断，变成两个图形，用户可以分别对这两个图形进行编辑。单击“曲线分割”按钮，在需要分割的位置单击鼠标。曲线分割过程可以连续进行，直到 ESC 取消命令或切换为其他命令。

2.8.3 去除小图形

有时候导入的图形中可能包含视觉上难以察觉的图形，导致显示尺寸很小，或者加工时移动到一个异常的位置。可以用“去除极小图形”功能删除这类图形，单



击工具栏上的“去除小图形”按钮，设定图形尺寸范围，然后确定。小于该尺寸的图形将被删除，其他图形被保留。

2.8.4 去除重复线

此功能用于将视觉上重合的图形剔除到只留下一条，单击“去除重复线”，将会对所有图形进行搜索和清理。

2.8.5 合并相连线


使用 AutoCAD 绘制的图形经常包含视觉上连接，但事实上并不相连的图形，通过合并相连线可以将它们合并。选择要合并的图形，然后单击“合并相连线”，输入合并精度，确定。



请注意，视觉上的图形终点不一定是几何上的图形终点，可能在终点处存在多余的原路返回的线，这些图形需要通过“曲线分割”先拆分，删除多余的图形，然后再合并。

2.8.6 切碎

对于“内模”图形，可以使用切碎功能生成切碎线，防止废料翘起，影响加工。切碎线以白色显示，区分正常切割图形。

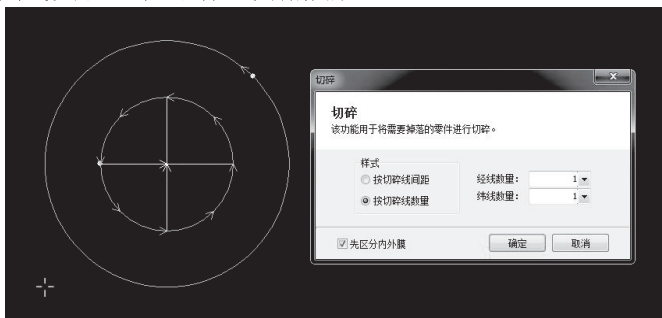

2.8.7 接刀（分割图纸）

对于一个图纸，为了适应机床，可将其分割为几部分切割。分割的图纸需要分别保存，以红色边框显示。




2.9 视图

视图模块可以调整图形的缩放、显示位置和排序，也可编辑图形。功能入口位于左侧工具栏上方，从上到下依次为选择、节点编辑、手工排序、平移视图和缩放。



2.9.1 节点编辑

CypCut 提供了节点编辑模式，用于进行图形的微调。选中“节点编辑”再选中图形，即可看到图形节点的分布。拖动一个节点（如下图所示黄色和蓝色矩形点），就可以调整该图形。再次点击“选择”按钮即可退出节点编辑模式。

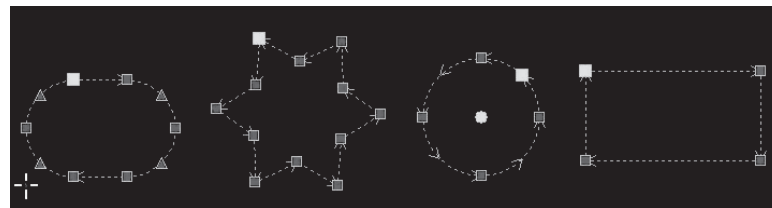

黄色是节点也是起点，蓝色是节点，两者均可拖动。



三、工艺设置和工具

本章介绍 CypCut 提供的工艺设置相关功能，由于大部分工艺参数都和被切割的材料、使用的激光器、气压等有直接的联系，所以请根据实际工艺要求进行设置。这里提到的所有的参数，包括图片中的参数，仅作为示例，不应该被认为是指导参数。

警告！不恰当或错误的参数可能导致切割效果变差甚至损坏机床，请谨慎设置。

3.1 引入引出线

3.1.1 区分内外模与阳切/阴切

打开 DXF 等外部文件时，CypCut 会自动区分内外模。如果在编辑过程中对图形做了更改，导致内外模关系发生了变化，需要再次区分内外模时，请单击“排序”按钮，任何一种排序方式都可以区分内外模（需要勾选“排序时区分内外模”，此选项位于排序按钮的下拉菜单里，默认勾选），或是直接单击“引线”按钮下拉三角形，选择“区分内外模”。

CypCut 是按照包围关系来区分内外模的，始终将最外层作为外模，外模的下一层为内模，内模下一层再外模，依次类推，不封闭的图形不能构成一层。如果希望从某一层开始为阳切，可以选择从这一层开始以及内部的所有图形，将它们群组，然后通过“群组内排序”区分内外模。

在添加引线时，外模为阳切，从外部引入，内模为阴切，从内部引入。要手工设定阴切、阳切，请选择要设定的图形，然后单击常用菜单栏下的“ 阳切 阴切”按钮。

3.1.2 自动引入引出线




选择需要设置引入引出线的图形，然后单击常用菜单栏下的“ 引线”图标，在弹出的窗口中设置引入引出线的参数，如下图：



支持的引线类型包括圆弧和直线以及直线加圆弧，支持的参数包括引线类型、角度、长度和半径。您也可以选择在引入线起点加入小圆孔。


当选择圆弧引入时，无论设置的角度多大，圆弧的末端将保持与待切图形相切，如右图。此时设置的角度事实上是引线起点与终点的连线与待切图形之间的夹角。引出线与此类似。

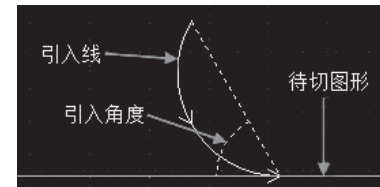

请注意，自动选择合适的引入位置，将会对图形按预先设置的优先顶点或优先长边确定引入位置，因此图形之前的引入位置、类型等参数都将被覆盖。若您对引线位置有固定要求，可选择按照图形总长设定统一的位置或不改变引线位置，只改变类型选项。

3.1.3 手工设置引入线

单击工具栏上的“ 起点”按钮，可以手工修改引入线。在图形上单击表示修改引入线的位置，但不修改角度和长度。

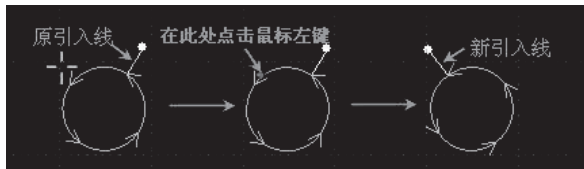

先在图形外单击（点 A，黄色的点），然后在图形上单击（点 B，红色的点），则表示从图形外到图形上画一条直线引入。



3.1.4 检查引入引出线

单击“引线”按钮下的小三角，然后选择“检查引入引出”可以对已经设置的引入引出线进行合法性检查，该功能会将长度太大的引线缩短，从而避免与其他图形交叉。单击“区分内外模”则可根据已设定的内外模确定引线的具体位置。

3.1.5 过切、留缺口、封口和多圈



常用菜单栏下“工艺设置”中有四个可供选择的按钮“ ”依次用于设置封口、缺口、过切、多圈。选择需要设置的图形，然后单击相应的按钮即可。对“缺口/过切”大小的设置只对之后再设置缺口/过切时有效，此前已设置的缺口/过切大小仍然保持不变。

3.2 割缝补偿

选中要补偿的图形，然后单击工具栏上的“ 补偿”按钮进行割缝补偿。

割缝宽度应根据实际切割结果测量获得，补偿后的轨迹在绘图板中以白色表示，加工时将已补偿后的轨迹运行；经过补偿的原图将不会被加工，仅在绘图板中为方便操作而显示。

割缝补偿的方向可以手工选择，也可以根据阳切、阴切自动判断，内模内缩、外模外扩。

割缝补偿时可以选择对拐角以圆角还是直角过渡，如下图所示：



 
图中绿色为原图，白色为补偿后的轨迹，淡黄色为从原图拐角处所作的垂线。从图中可以看出垂线两侧补偿之后可以保证割缝边缘与原图重合，但拐角处则需要过渡。通常圆角过渡能保证在过渡过程中割缝边缘仍然与原图重合，并且运行更加光滑。

为方便选择，可在常用配置下编辑常用补偿数值。

要取消补偿，请选择需要取消补偿的图形，然后单击“清除”按钮，选择“取消补偿”或直接选择割缝补偿下“取消补偿”按钮。

3.3 微连

“微连”用于在轨迹中插入一段不切割的微连接，可避免切割完成后零件翘起。切割到此处时激光将关闭，是否关闭气体和跟随则由切割时短距离空移的相关参数决定。微连在绘图板中显示为一个缺口，如下图：



单击工具栏上的“ 微连”按钮，然后在需要加入微连的图形处单击就可以添加一个微连，您可以连续单击来插入多个微连，直到按下 ESC 取消或切换为其他命令。您不仅可以在图形上单击，也可以在经过补偿后的轨迹上单击来插入微连。

微连的长度设置请在软件下方的绘图窗口直接输入，新的参数对设置之后的操作生效。

除了手工添加微连，CypCut 也提供了自动微连功能。单击“微连”按钮右方小三角形下“ 自动微连”按钮，在弹出的对话框中设置参数，然后确定。可以选择按数量，例如每个图形加入 10 个微连，或者按距离，例如每隔 100mm 插入一个微连。

微连可能将图形分成几段，若想对分开后的部分作单独修改，可单击“微连”按钮下拉菜单的“炸开微连”按钮，经微连处理分开后的不封闭图形将被视作单独的个体供修改。如果想在微连部分增加引线，就需要先“炸开微连”，再添加引线。


要删除微连，请选择要删除微连的图形，然后单击“清除”按钮，选择“清除微连”。

CypCut V731 开始增加了使用飞切方式切割微连段，运动到微连的起点关光，不开光运动到微连结尾处再开光，中间无任何加速过程，Z 轴也不上抬，整体提高微连切割的效率。



3.4 冷却点

单击常用菜单栏下“冷却点”按钮，在图形相应位置上单击，即可在该位置设置一个冷却点。切割执行到冷却点后将关激光，并根据全局参数中冷却点相关设置延时吹气，之后开激光正常切割。冷却点在绘图板中显示为一个实心点白色点，如下图：

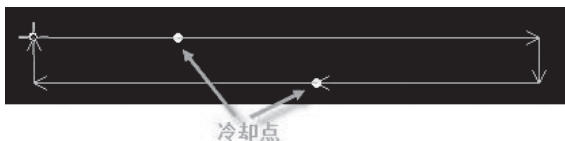

同微连一样，冷却点也可以连续单击来插入多个。在进行微连、补偿等工艺后依旧可以添加冷却点。

除了可以手动添加冷却点，CypCut 也提供了自动冷却点功能。单击“冷却点”按钮右侧小三角后选择“自动冷却点”按钮，在弹出的对话框中设置参数，然后确定。可以自动添加冷却点的有引入点和尖角，添加在引线结尾的冷却点将成为引线的一部分，而非一个单独的冷却点，会跟随起点位置的改变而移动、删除而清除，“清除冷却点”功能对其无效。

要删除冷却点，按住 Shift 并单击冷却点即可删除。如果想删除所有冷却点，可单击“冷却点”按钮右侧小三角后选择“清除冷却点”，即可删除已经设置的所有冷却点。

冷却点常在拐角工艺中使用，在拐角处稍作暂停关光吹气冷却，防止烧角。

3.5 环切

选中图形后，单击工具栏上的“环切”按钮，可以实现更好的尖角切割效果。




3.6 倒圆角/释放角

单击工具栏上的“倒圆角”按钮，可在拐角处将尖角转化为圆角。



单击工具栏上“释放角”按钮，可以生成释放角，有助于下一道折弯工序。

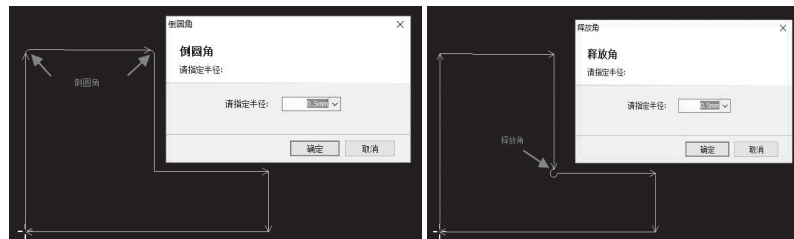

3.7 群组

CypCut 中的“群组”是指将多个图形，甚至多个“群组”组合在一起形成一个“群组”，整个“群组”将会作为一个整体被看待，“群组”内部的次序、图形之间的位置关系、图层都被固定下来，在排序、拖动等操作时其内部都不会受到影响。

选择需要组成群组的图形，然后单击“群组”按钮就可以将所选择的图形组合为一个群组。如需打散群组，请选择群组图形，此时原先“群组”按钮变为“打散”按钮。如需打散绘图板上的所有群组，请单击“群组”下方的小三角，然后选择“打散全部群组”。

“打散”并不会将任何曲线拆散，只能将已群组的部分打散。而“炸开图形”会将图形炸开成一条一条的线段。

“多轮廓共切群组”会将零件的轮廓相连，减少穿孔次数。群组相连后按“炸开多轮廓共切群组”可以将其打散。

如果“群组”中有一个图形能包含其他所有的图形，则称为外轮廓。具有外轮廓的“群组”可以被认为是一个“零件”。

虽然 CypCut 软件允许将任意的图形进行群组，并作为整体进行操作，但是这里仍然建议用户“逻辑性”地使用群组功能，尽量只将符合“零件”逻辑条件的图形执行群组。今后我们可能会不加区分地使用“群组”和“零件”这两个术语。

请注意，CypCut 软件对“共边”的图形始终进行群组，以确保这些图形的完整性。另外，将一个“群组”和其他图形或“群组”执行桥接，结果必定是一个“群组”，同样为了确保图形的完整性。

3.7.1 群组的排序

零件在排序时作为一个整体，以外轮廓或第一个图形为基础参与排序，零件内部的图形次序在排序中不会改变。

如果需要在不打散群组的情况下对群组内部图形进行排序，可以选中群组，右键单击，然后选择“群组内部排序”。



“群组内部排序”操作不会改变群组内的子群组中图形的次序。“群组内部排序”的次序只和图形的几何特性有关，与所属图层无关，排序过程根据几何包含关系自动区分内外模。

3.7.2 群组的加工

群组（零件）在加工时作为一个整体，连续加工完成，加工过程中不会插入其他图形，即使群组（零件）包含多个图层的图形，它们也是连续加工的。群组预穿孔也遵循这个规律。

请注意，无论零件内部的图形次序如何，零件的外轮廓始终是最后加工的，请在加工之前先进行排序。

3.8 飞切



当待切割图形是规则的图形（如矩形、整圆、多边形）且呈一定规律性排列时，通过扫描切割将同方向的线段连起来进行飞行切割，将大大提高切割速度，节省切割时间。

进行扫描切割之前，建议用户先对需要扫描的图形进行排序，此操作可以优化扫描切割的路径，节省空移时间。



单击常用菜单栏下“**飞切**”按钮（注意：当规则阵列的组成图形全部是圆时，该按钮功能为圆弧飞行切割）或下拉菜单中“直线飞行切割”选项，进入直线飞行切割参数设置界面。


起刀位置用于设置扫描切割的起点位置；光滑连接最大距离是指小于此设定值的转向间距可以采用光滑连接；最大飞行线长度是指图形之间可以间隔的最大距离，若加工图形中间距大于设定值，则无法设置飞行切割。

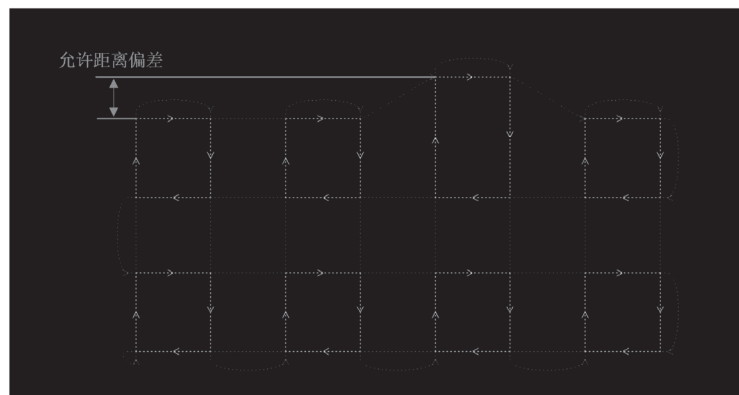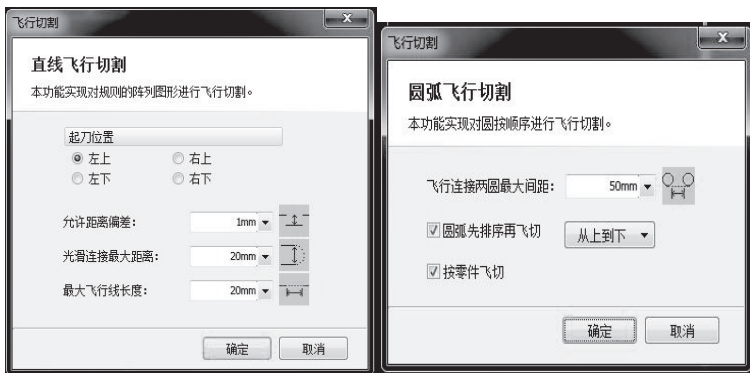


当规则阵列的组成图形全部是圆时，直接单击“飞切按钮”，即为圆弧飞行切割功能，或单击“飞切”按钮下拉菜单中的“圆弧飞行切割”选项，进入圆弧飞行切割参数设置界面。

飞行连接两圆最大间距是指两圆可以间隔的最大距离，若加工图形中圆间距大于设定值，则无法设置飞行切割。

“先排序再飞切”可将圆弧整体排序后再进行飞切，如果同时勾选了“按零件飞切”，则按排序规则对每个零件内部飞切之后再按零件进行切割。

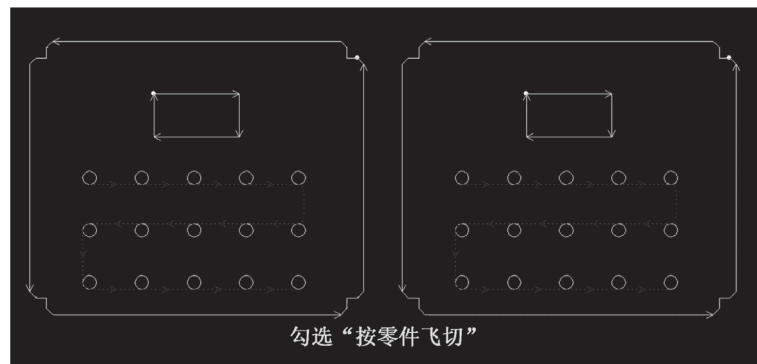

若只勾选“先排序再飞切”则是将选中图形整体排序后进行飞切。

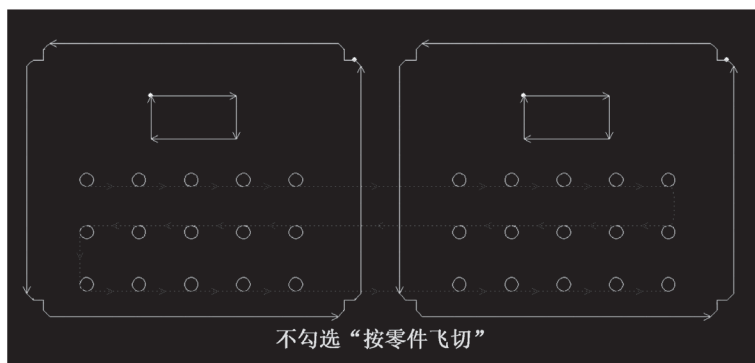

可在全局参数中设置飞行过切距离，方便零件能更好地脱落。

3.9 共边

将具有相同边界的工件合并在一起，共用一条边界，可以大量节省加工长度，提高效率。在 CypCut 中，当两个图形之间的边界距离小于 0.1 毫米时可以共边，并且 CypCut 提供了自动吸附的功能用于将两个图形拖动到一起进行共边。

选择需要共边的两个或多个图形，然后单击





工具栏上的“共边”按钮，CypCut 就会尝试对所选择的图形共边，如果所选择的图形不满足共边的条件，界面左下方的“绘图”窗口将会显示提示信息。

目前 CypCut 只支持对图形的四周进行共边，对图形内部凹陷处的直线不能进行共边。

共边之后参与共边的图形将被组合为一个“群组”。如果参与共边的图形内部包含其他图形，如小圆孔，请先将图形和内部所有图形组合为一个群组，然后再共边，否则内部的图形和共边后的群组之间的关系将变得没有意义，加工次序和内外模关系上也将难以确定。

3.9.1 共边自动吸附

在 CypCut 中拖动图形时，如果移动到可能共边的位置，CypCut 将尝试自动吸附并显示相应的提示信息。您可以非常简单的将需要共边的两个图形拖动到一起，当两个图形接近时，自动吸附功

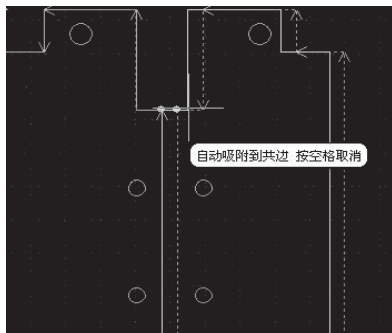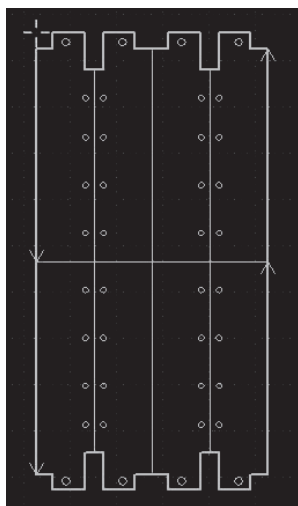


能帮助您快速定位。甚至是选中许多图形一起拖动时，同样可以快速定位。

一旦将两个图形靠在一起且具有相同的边界，只需选中它们并按下“共边”按钮即可完成共边。如果您希望对已共边的零件拆开来继续编辑，或者是设定它们的次序，请选择零件，然后单击常用菜单栏下的“打散”，编辑完成之后可以通过“群组”按钮再次合并它们。

3.9.2 带补偿的共边

如果您希望在共边之后仍然保留割缝补偿，请先对需要共边的图形执行补偿之后，再执行共边。任何情况下，“共边”保持加工轨迹不变，如果被共边的图形包含补偿，那么“共边”之后，将保留补偿后的轨迹，原图随之消失，如下图所示。

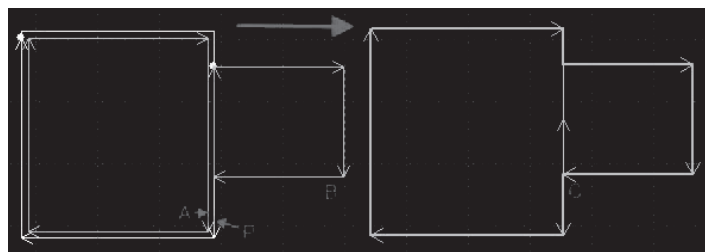

事实上，上图中，原图 A 不能和图 B 共边，只有补偿后的轨迹 P 和图 B 才能共边。即便将图 B 移动到和图 A 相邻，仍然不能共边，因为图 A 不是要加工的轨迹。

3.10 桥接

当一个工件由多个部分构成，但又不希望切割之后散落，就可以通过“桥接”将它们连接起来。同时，这一功能还能减少穿孔次数。多次使用“桥接”功能，还可以实现对所有图形“一笔画”的效果。

要将两个图形桥接，请单击“桥接”按钮，然后在屏幕上画一条直线，所有与该直线相交的图形都将两两“桥接”起来。如下图：



桥接需要指定两个参数，第一个参数指定相邻曲线之间的最大距离，当两个图形之间的距离小于指定数值时才进行桥接，第二个参数指定桥接的宽度。

请注意，桥接之后图形将变为一个整体，在“一笔画”全部切割完成之前，可能任何一个零件都未切割完成，应该特别注意由此带来的热影响变化。




3.11 阵列

“阵列” 用来快速、准确地复制一个对象，CypCut 提供了四种阵列方式。


3.11.1 矩形阵列



单击“阵列”按钮或“阵列”下拉菜单中“矩形阵列”，出现如下图所示参数界面：

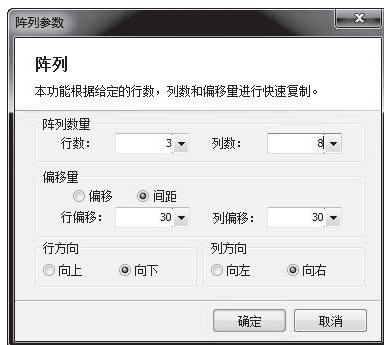


设定好行数、列数、偏移量及方向即可对选定图形进行快速复制，如下图：

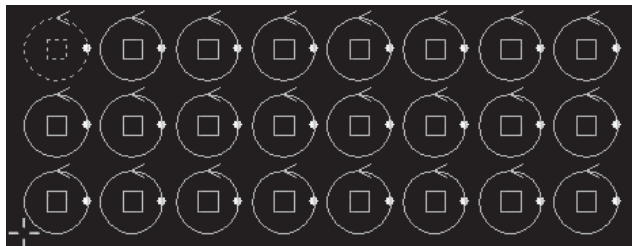


3.11.2 交互式阵列

单击“交互式阵列”，设置好行间距和列间距，即可通过鼠标拖动划定区域，对选中图形进行快速阵列复制。如下图：

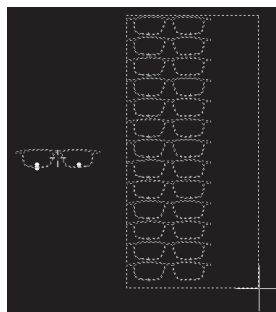


3.11.3 环形阵列

环形阵列可以快速的将图形绕中心点旋转阵列

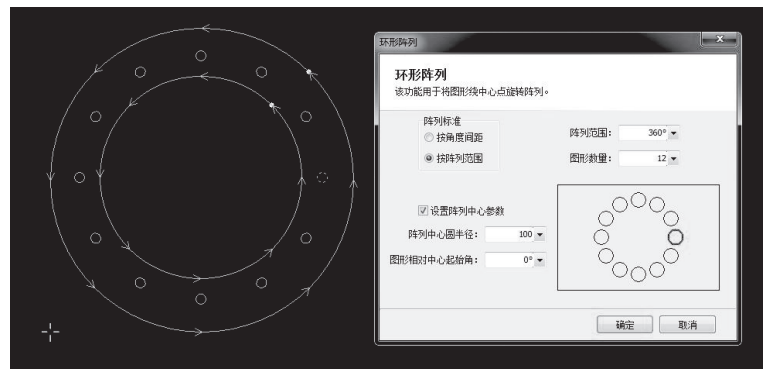

3.11.4 布满排样




布满排样主要用于单个图形的整板切割，单击“布满排样”，软件将按照给定的零件、参数和板材进行快速的布满排样。板材的设置参见“排样”一节。布满效果如下图：

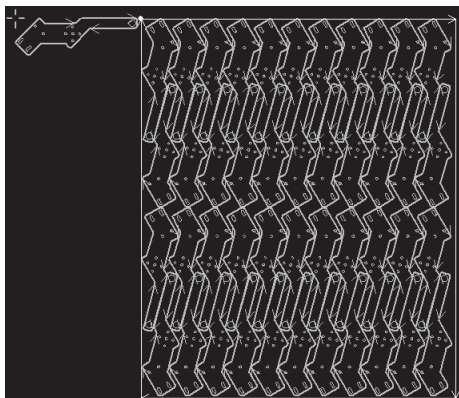

3.12 批量修改

对于相似图形的工艺修改，可以使用“批量修改”功能提升作图效率，以下图为例：

选中图形后，进入批量修改界面，设置引线后，同时对两个图形生效。

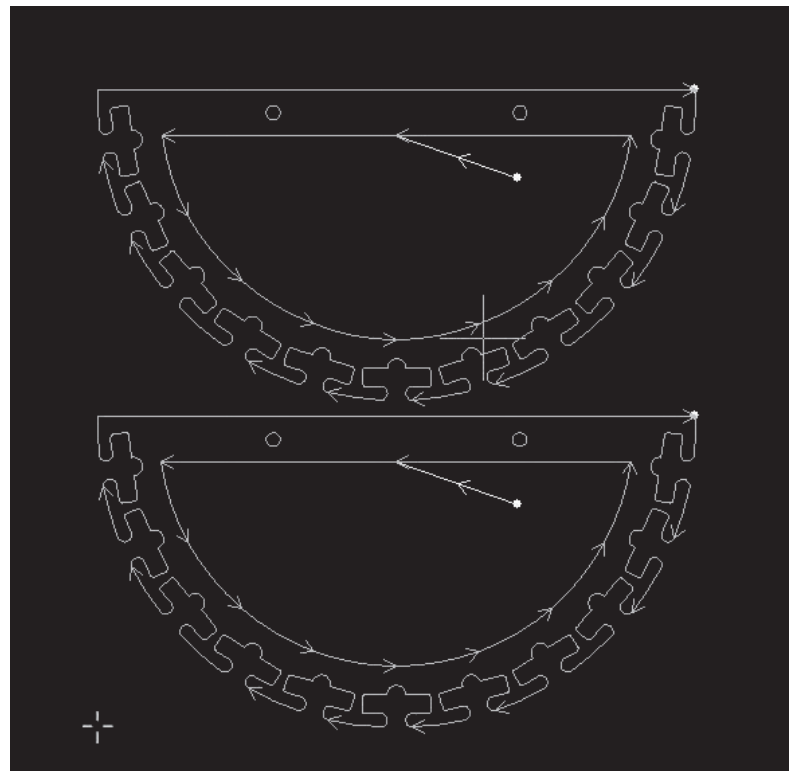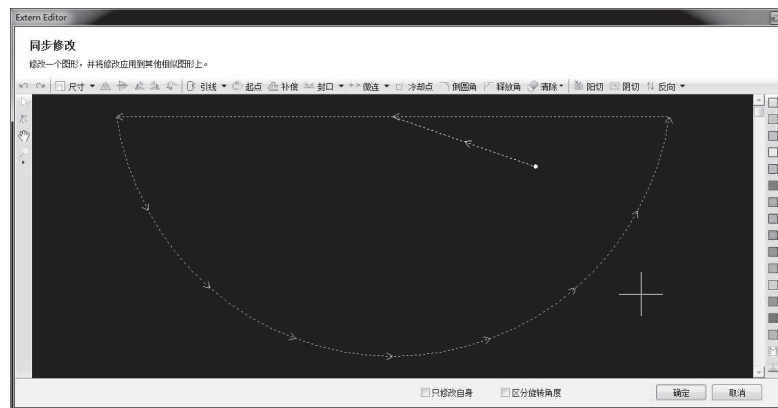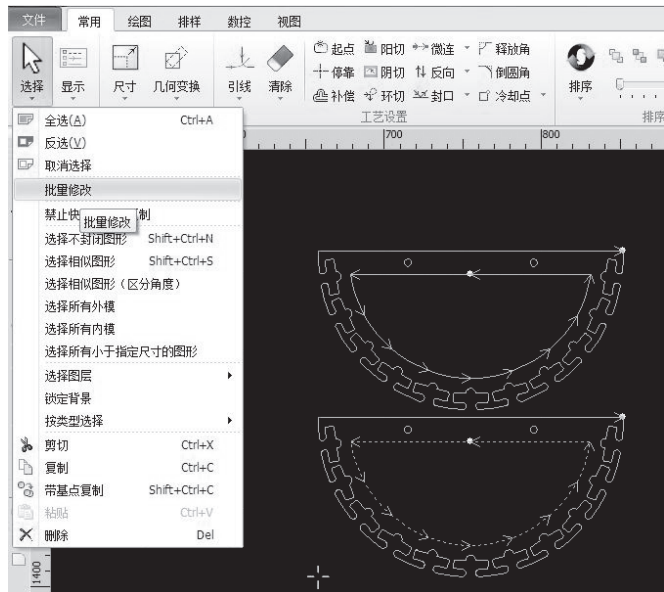




3.13 工艺参数

CypCut 提供了 16 个图层，每一个图层都可以单独设置包括切割速度、激光功率、气压、喷嘴高度等工艺参数。其中，最后两个图层分别是最先加工和最后加工图层。

单击常用菜单栏下的“工艺”按钮，可以打开“图层参数设置”对话框，该对话框包含了加工时所需的几乎所有工艺参数。对话框的第一页是“全局参数”，用于控制图层之外的参数，包括运动控制参数、激光和气体的默认参数、跟随控制参数等。对话框的其他页面列出了当前用到的所有图层，单击每一个图层，可以单独设置该图层所使用的工艺。

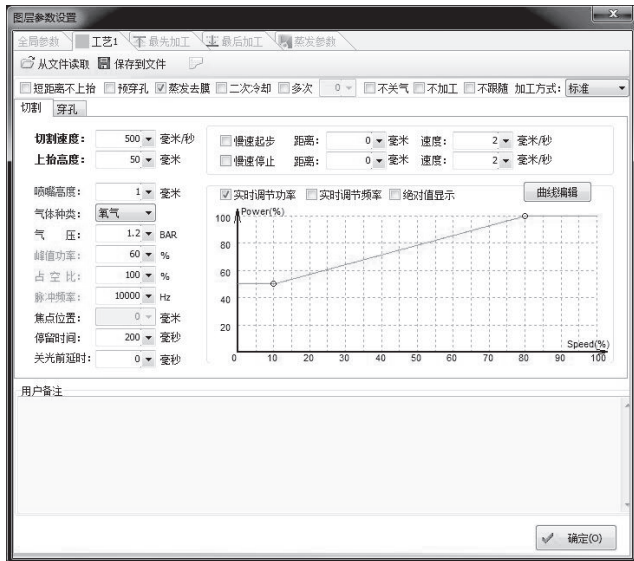

请注意：“图层参数设置”对话框中的内容可能因使用的激光器不同、气体管路配置不同、使用的调高器不同等而显示不同的选项，上图仅供参考，实际请以软件显示为准。

3.13.1 参数说明

下表对图层中的部分参数进行了简要说明。

| | |
|--------|--|
| 切割速度 | 设置实际切割的目标速度。由于在切割轨迹的首末端及拐弯处存在加减速，往往实际的切割速度小于该速度。 |
| 上抬高度 | 设置切割完一段曲线后激光头上抬的高度。切割暂停时 Z 轴也会上抬一定高度，该高度也是上抬高度。 |
| ② 加工方式 | |



| | |
|------|---|
| 标准 | 按照设定参数标准加工。 |
| 定高切割 | 切割头固定在一定高度进行切割。 |
| 板外跟随 | 选择该方式时起刀点可以停靠在板外，实际切割时在板外部分激光头会停留在“参照高度”切割，检测到入板后跟随切割。常用于切断板材。 “参照高度”的设置方式是将激光头点动到合适的高度，然后在“数控”-“BCS100”-“保存板外跟随参照高度”路径进行参数保存。 |

3 加工参数

| | |
|-------|---|
| 喷嘴高度 | 设置切割时激光头距离板材的高度。 |
| 气体种类 | 设置切割时所使用的辅助气体类型。 |
| 气压 | 设置切割时辅助气体的气压，需与比例阀或多气阀配合使用。 |
| 峰值功率 | 设置光纤激光器的峰值功率。峰值功率决定了机器所能达到的最大切割功率，3000W 的切割机，若峰值电流设置成 80%，那么切割时所能达到的峰值功率为 $3000W \times 80\% = 2400W$ 。 |
| 占空比 | 设置加工时采用的 PWM 调制信号的占空比。 |
| 脉冲频率 | 设置 PWM 调制信号的载波频率，也就是 1 秒内的出光次数，该值越大表示出光越连续。 |
| 焦点位置 | 焦点距离切割头喷嘴尖的位置。 |
| 停留时间 | 用于烧穿板材的延时，使切割更充分。 |
| 关光前延时 | 用于关闭激光前确保切割完全的一个延时。 |
| 渐进时间 | 设置使用渐进穿孔时从穿孔高度慢速下降到切割高度的时间。 |
| 停光吹气 | 设置穿孔结束后不出光只吹气的时间，使板材冷却。 |

4 其他参数

| | |
|--------|--|
| 不加工 | 该图层工艺不进行加工。 |
| 不跟随 | 该图层切割时不使用调高器进行跟随运动。 |
| 不关气 | 加工时不关闭气体 |
| 短距离不上抬 | 启用该功能后，若两个图形间的空移距离小于全局参数中“短距离不上抬的最大空移长度”的设置值，则前一个图形加工完成后，Z 轴不上抬，直接空移到下一个图形的起点开始加工。 |
| 预穿孔 | 在实际轨迹切割之前先在图形的起点（或者引线起点）提前穿孔。CypCut 提供了自动分组预穿孔，可以在全局参数中开启该选项。 |
| 蒸发去膜 | 沿切割轨迹使用带膜参数执行一遍去膜切割，再按图层参数进行正常加工。选择此项后将出现去膜参数设置页面。 |
| 二次冷却 | 单个图形正常加工后，沿原轨迹关光开气加工一遍，辅助工件快速冷却，减少热胀冷缩效应对工件精度的影响。选择此项后将出现冷却参数设置页面。 |

5 慢速起步

| | |
|------|-------------------------|
| 起步距离 | 设置慢速起步距离，防止刚开始切厚板时无法切透。 |
| 起步速度 | 设置慢速起步速度。 |





6 功率曲线

实时调节功率/频率

启用该功能后，您可以自定义功率/频率曲线，加工时软件会根据曲线实时调整激光功率（PWM 信号的占空比）及频率，对优化拐角的切割质量有较大帮助。注意：选择实时调节频率则必须选择实时调节功率。

3.13.2 实时调节功率/频率

如果选择了“实时调节功率 实时调节频率”，在切割过程中占空比与频率将会随速度变化而变化，具体的变化值由功率/频率曲线决定。您可以单击“**曲线编辑**”按钮来编辑功率/频率曲线。

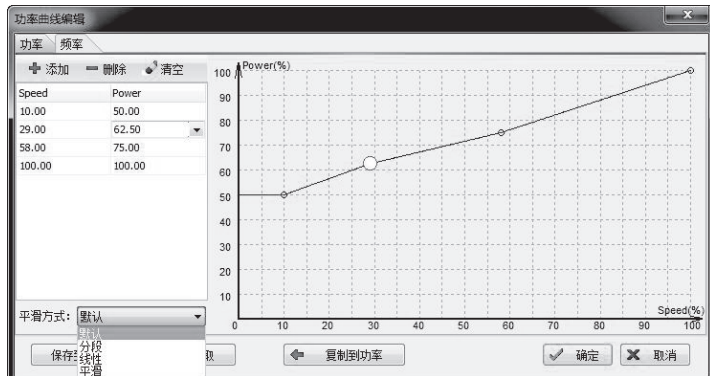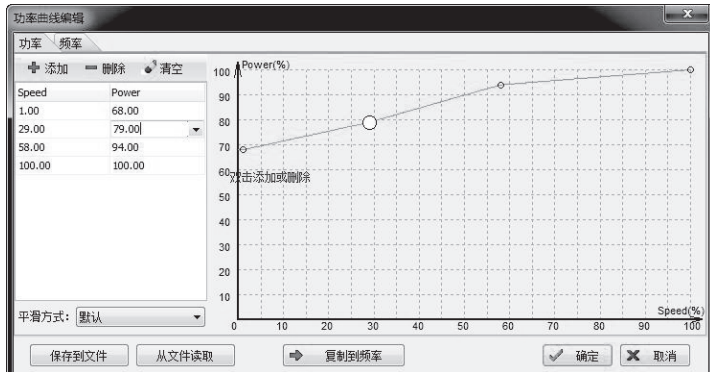

如上图所示，功率/频率曲线图的横坐标为切割速度，纵坐标为切割功率/频率，单位为百分比。您可以添加相应速度时对应的功率点并选择曲线的平滑方式，还可以通过单击“**复制到频率**”将功率曲线复制一份到频率曲线。通过该表可以反映当实际运动到拐弯处速度下降至目标速度的百分之几时，实际功率/频率需



要下降至切割功率/频率的百分之几。注意：选中实时调节功率后实时调节频率才有意义。

例如，如果激光器功率 500W，设定切割速度为 100mm/s，峰值电流 90%，切割功率 80%，则当实际切割速度下降到 29mm/s，激光器的功率为：

激光器功率 × 峰值电流(百分比) × 切割功率(百分比) × 随速功率调节(百分比) = 500W × 90% × 80% × 79% = 284.4W

但是无论功率如何下降，都不会低于一个事先设定的最低值，一般是 10%，即 500W × 10% = 50W。

如果没有选中“实时调节功率 实时调节频率”，则切割过程中功率将保持不变。以上面的例子，则切割过程中的功率为 500W × 90% × 80% = 360W

3.13.3 图层映射

单击常用菜单栏下“工艺”按钮下拉三角形，可根据提示选择锁定与显示特定图层。当导入 DXF 文件存在多个图层时，单击“DXF 图层映射”可查看图层与对应图形数量。如下图：

| DXF 图层名称 | 图形数量 | 指定工艺 |
|----------|------|------|
| 0 | 13 | - |
| 1轮廓实线层 | 1 | - |
| 2细线层 | 0 | - |
| 3中心线层 | 3 | - |
| 4文字层 | 1 | - |
| 5标注层 | 1 | - |

3.13.4 引线缓降


加工厚不锈钢时，穿孔过程会产生大量的等离子云，这些等离子云会吸收激光的能量，降低切割能力，而且喷嘴在切割高度下很难将其吹除。因此必须采用特殊的引线工艺，穿孔完成之后，切割头先在高处将等离子云吹散，同时水平方向的加工通过降速来弥补高度过高带来的气流损失，保证切透板材。

在切割厚板时，可以在图层参数单独设置引线工艺，包括切割引线的速度功率、引线缓降的高度和稳定距离。



引线切割动作说明:

1. 先在引线起点执行穿孔动作;
2. 穿孔结束后上抬到引线高度;
3. Z轴开始缓降至切割高度,同时X、Y轴使用引线切割速度慢速切割至稳定距离位置;
4. 在切割高度切割稳定距离之后开始切割轨迹。

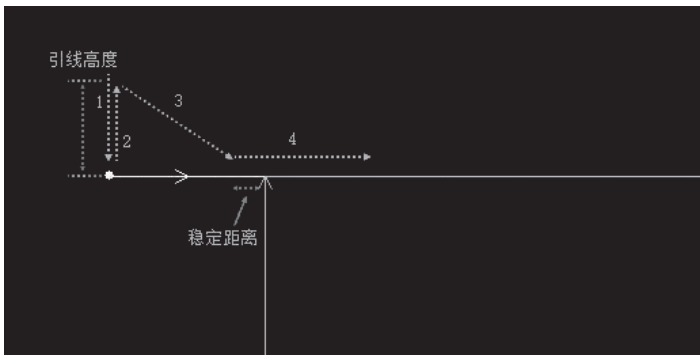

3.14 排样


排样功能用于将给定的零件以最高利用率合理排布在板材上。CypCut支持一键排样,同时也提供了多项优化参数供您进行细微调节,比如:零件间距、板材留边、



旋转角度、自动共边和余料管理等。单击常用分页或排样分页中的“排样”按钮以实现这一功能。

3.14.1 实现排样

使用排样功能后,软件左侧会出现排样侧边栏,可以显示零件库、板材库和已排板材。

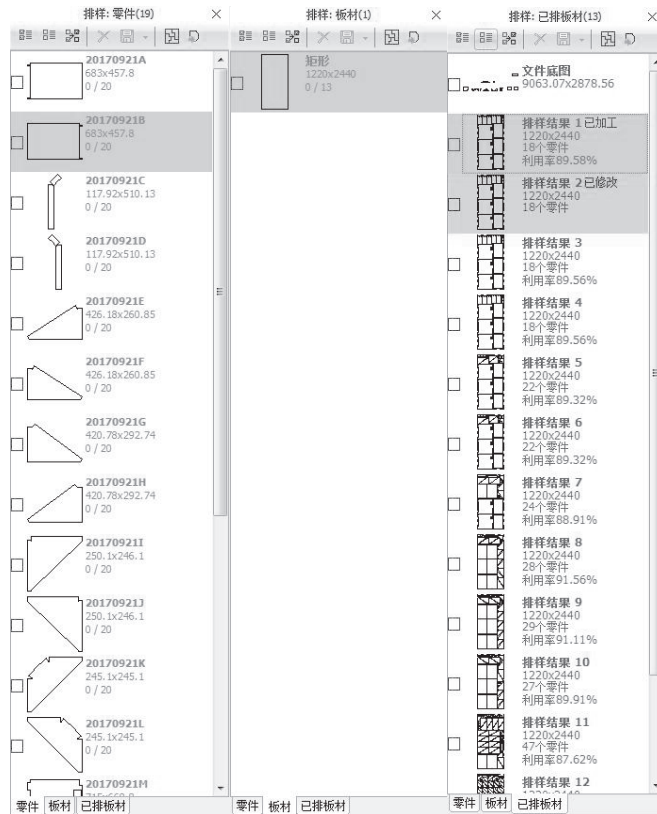

零件库会以缩略图的形式显示所有需要进行排样的零件,可以通过选中图形后右键**添加到零件库**或者在左侧侧边栏右键导入零件的方式来添加零件。目前零件库支持的零件种类上限是50种。此外,左侧侧边栏右键还可以选择导入标准零件、删除所有零件以及保存未排样零件。


板材库可以显示板材种类和数量,可以通过选中图形后右键**添加到板材库**或者使用标准板材的方式来添加板材。此外,左侧侧边栏右键可以删除所有板材或将其保存至文件。

已排板材会显示进行自动排样后的排样结果,已经加工完成或者修改了排样结果的板材都会在缩略图中提示。目前的算法仅支持最多对20张板材进行排样。

自动排样需要设置一些参数。“零件间距”指零件与零件之间会留出不小于设置大小的间距;“板材留边”参数指定了零件排样留出的板材边框;“排样策略”是指程序计算排样结果时使用的策略,目前仅支持阵列式。



进入详细设定以后，可以进行更丰富的设置，包括旋转角度、排样方向、共边、余料的设置。

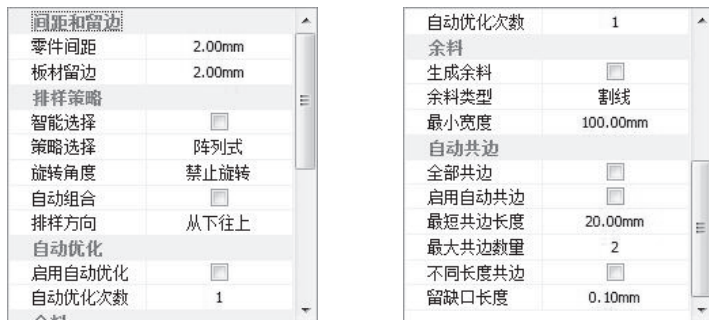

3.14.2 排样报告

在左侧侧边栏的已排版材右键，选择**报告信息**设置排样和报价相关信息，完成后再次右键选择**生成报告**，会弹出工艺界面，您可以设置基本的加工信息用于价格预估，设置完成后会显示排样报告结果。如下图所示：

排样汇总信息

2018-08-22 11:35:43

板材信息

| 序号 | 缩略图 | 尺寸(mm*mm) | 零件数量 | 切割总长 | 空移总长 | 预计加工时间 | 数量 |
|----|-----|-------------------|------|------------|------------|----------|----|
| 1 | | 1200.00 x 2400.00 | 20 | 28891.64mm | 12928.68mm | 6分41.46秒 | 1 |

零件信息

| 序号 | 零件名称 | 缩略图 | 尺寸(mm*mm) | 零件总数 | 排样数量 | 剩余数量 | 已加工 |
|----|-----------|-----|-----------------|------|------|------|-----|
| 1 | 20180822A | | 187.00 x 187.00 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 20180822B | | 187.00 x 187.00 | 10 | 10 | 0 | 0 |

价格信息

| | 价格(元) | 数量 | 总价(元) |
|----------|-------|-------|--------|
| 板材单价(m2) | 20.00 | 2.88 | 57.60 |
| 切割单价(分) | 2.00 | 28.89 | 57.78 |
| 工时单价(分) | 50.00 | 0.11 | 5.50 |
| 穿孔单价(个) | 5.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | | | 120.88 |

3.14.3 排样自动切换至下一张


打开 nrp 或者 nrp2 (CypNest 排样软件生成的加工任务) 后，会在左侧列出所有的排样结果，并显示已加工和应加工次数。在完成一次加工后，已加工计数会加一。当达到应加工次数后，会自动跳转至下一张图纸。

版本支持：CypCut V712.6 及以上版本



3.15 排序和路径规划


您可以在工具栏“绘图”分页中找到如下图所示的分栏，列出了排序的所有功能，并且在上部还有用于图形对齐的工具，见下图：

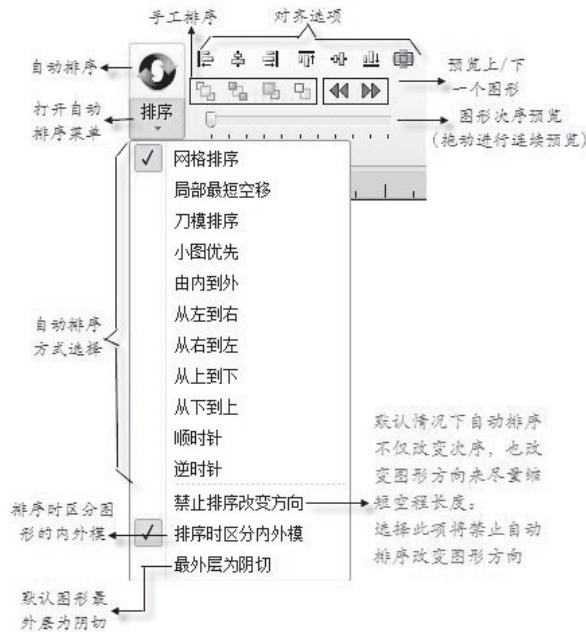

有关群组排序的规则参看“群组”一节，若无特殊要求，推荐选择“网格排序”方式。

3.15.1 次序预览

拖动“图形次序预览”的进度条，或者单击“◀▶”按钮可以对加工次序进行预览。下图演示了一个零件预览时的画面：

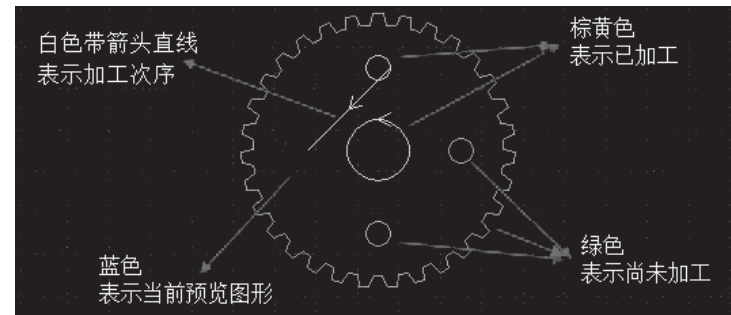

次序预览是完全交互式的，比模拟加工更容易控制，也可以在想仔细观察的位置放大并反复向前向后预览。打开常用工具栏下“显示”按钮下拉三角形中的“”按钮可以显示全部空移路径，帮助查看整体加工次序。

3.15.2 手工排序


如果想对自动排序的结果进行微调，可以使用手工排序，先选中要调整的图形，然后单击“”中的按钮，从左到右四个按钮的功能如下：

| | | |
|------|--|-----------------|
| 移到最前 | | 将选中图形移动到第一个加工 |
| 移到最后 | | 将选中图形移动到最后一个加工 |
| 向前一个 | | 将选中图形加工次序向前移动一个 |
| 向后一个 | | 将选中图形加工次序向后移动一个 |

请注意，无论怎么移动，图形的次序都只能在其所属的图层内变化，图层之间的整体次序在“图层参数设置”对话框中调整，参见“工艺参数”一节。

排序完成后，单击“◀▶”按钮可查看此排序下一个/上一个图形。

除了微调方式的手工排序之外，还可以通过“手工排序模式”更直观地进行手工排序。单击主界面左侧工具栏上的“”按钮，进入“手工排序模式”，屏幕上将自动打开空移路径和图形次序数字显示。按照您希望的次序，依次用鼠标单击就可以设定图形加工次序。如果不小心点错了，只要从错误的地方再单击或右键取消。如果只想调整两个图形之间的次序，可以按住鼠标从一个图画一条直线到另一个图就可以设定这两个图之间的次序。如下图。

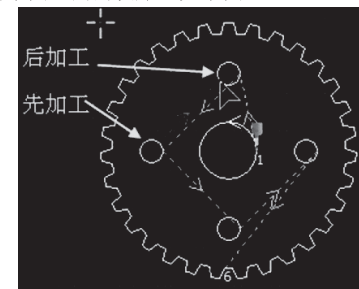



3.15.3 分区排序

当某一部分的次序排好之后如果希望固定下来,可以选择需要固定次序的图形,然后单击“群组”,之后它们之间的次序将保持不变,后续的手工排序和自动排序都不会对群组内部造成影响。请注意,群组之后,群组内的所有图形将从第一个到最后一个连续加工完成,期间不会加工非本群组内的图形。


如果希望只对某一部分的图形进行自动排序,而不要影响其他部分,也可以通过群组完成。将需要自动排序的图形选中,单击“群组”,然后右键单击群组,选择“群组内部排序”。




四、加工控制

CypCut 是一套设计和加工控制一体的软件,在前述所有图形及参数准备都可以脱离机床进行,全部设计完成之后可以将文件保存,然后到机床上打开文件进行加工。

4.1 坐标系

图形设计过程中使用的“模型坐标系”,是与机床无关的,其零点在屏幕上由“”标记。加工过程中使用的坐标系是与机床运行状态相关联的,两个坐标系的对应如下图:

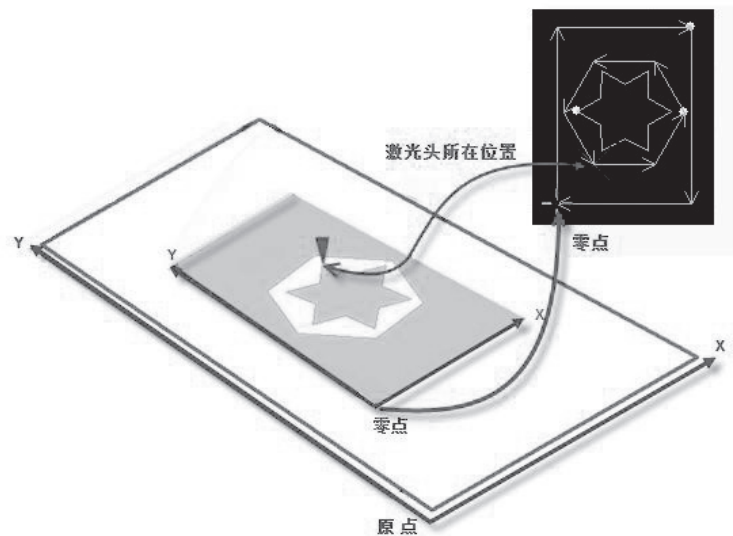

单击控制台上的“预览”按钮,就可以在屏幕上显示图形与机床幅面之间的位置关系。

4.1.1 机械坐标系

机床坐标系是由机床结构及机床参数唯一确定,任何时候通过单击“回原点”所建立的坐标系都是一致的,初次装机或当机械坐标系由于异常原因发生偏差后可



单击“数控”分页“回原点”按钮重置机械坐标系。



不管使用什么机械结构，CypCut 对坐标系的定义都是一致的。所有的运动都是激光头相对于工件的运动，激光头向右为 X 正向，激光头向后为 Y 正向，也就是工件（钢板）的左下角为最小坐标，右上角为最大坐标。

4.1.2 程序坐标系

由于机床坐标系是固定不变的，为了方便使用，需要引入工件坐标系。CypCut 中所有的程序坐标系各坐标轴方向都与机床坐标系完全一致，只有坐标系零点不同，称为**程序零点**。程序坐标系分为浮动坐标系与工件坐标系。



控制台最上方的按钮用于程序坐标系选择，可选择“浮动坐标系”、9个“工件坐标系”及一个“外部坐标系”。

浮动坐标系一般用于非正式加工，可认为“激光头移动到哪里就从哪里开始加工”，其坐标系零点在用户点击“走边框”、“空走”或者“加工”时自动设置为激光头当前位置。

选择**工件坐标系 1~9**时，其零点由用户手工通过“设置当前点为零点”来设置，一旦设置永久保存，直到下次再设置。因此工件坐标系适合于批量产品生产，其位置一般由固定夹具决定，使用工件坐标系 1~9 可以保持每次加工都在机床的同一个位置进行。

单击底部状态栏 “X:0.000 Y:0.000”

可以选择显示机械或是程序坐标，还可以在这里设置两个坐标系的零点。选择“坐标定位”将把切割头定位到指定坐标位置。



4.1.3 发生异常后寻找零点

情况一

如仅仅是激光器或辅助气体等外设发生异常，导致加工被迫中断，并没有导致坐标系偏移。可直接点击“回零”，回到零点。

情况二

如突然掉电，伺服报警等将导致机械坐标系发成偏移的异常发生后，建议用户执行“回原点”，重置机械坐标系。然后点击“回零”找到零点。

情况三

如遇意外情况导致加工被迫中断，但是误操作按下了开始键，如果您还希望能找到上次加工的零点，可以通过定位到记忆零点返回上一次加工的零点位置。



在控制台的标记坐标的下拉菜单里面选择“记忆零点”，然后点击“返回坐标”。

版本支持：CypCut V731 及以上版本。

4.2 报警

机床运行过程中 CypCut 会对所有部件进行监测，一旦监测到报警，就立即以红色标题栏显示，并采取停止运动等措施。在软件报警未消除之前，大量的操作都将被禁止，请检查机床直至报警消除之后再操作。报警示例如下图：



除标题栏之外，界面左下方的“报警”窗口也会显示报警信息。报警消除之后标题栏的红色显示会消失，“报警”窗口中的信息则被保留下来。双击“系统”窗口可以打开查看全部历史记录，从而了解软件运行过程中发生的事件。

除报警外，如果 CypCut 检测到其他运行异常时，将会根据异常级别，以不同颜色在“系统”窗口显示，包括警告、提醒、消息等。这些信息不会导致机床停止运动，但仍然建议您及时关注软件显示的各类消息，以便尽早采取必要措施。


报警可以自动解除或手动解除，可在“工艺-全局参数”右下方勾选“所有报警需要手动清除”。

以下为部分报警拥有的限制：


- 急停后切断伺服使能（防止意外的供能）
- 调高器报警禁止 X、Y 运动（此处强调：Z 轴目前状态不明确，X、Y 移动有碰板风险）
- 急停后 Z 轴也被禁止运动（真正进入停止状态）
- Z 下限位报警，不允许空移或者点动（同 2，防止碰板）
- 调高器报警后可以配置成必须手动点击按钮“允许轴运动”后才能运动

使用方法：（版本支持：CypCut V731 及以上版本）

1. 在平台配置工具的“报警配置”分页勾选“调高器报警需确认后才能允许轴运动”和“所有报警需要手动清除”并保存。

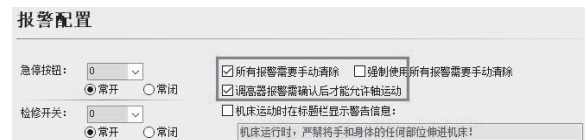


2. 如果产生了调高器的报警，软件右下方会出现“允许轴运动”和“报警复位”的按钮，点击“允许轴运动”后，才能控制机床运动。

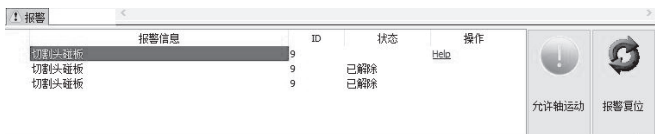

4.3 手动测试

控制台手动控制部分功能如下图所示：

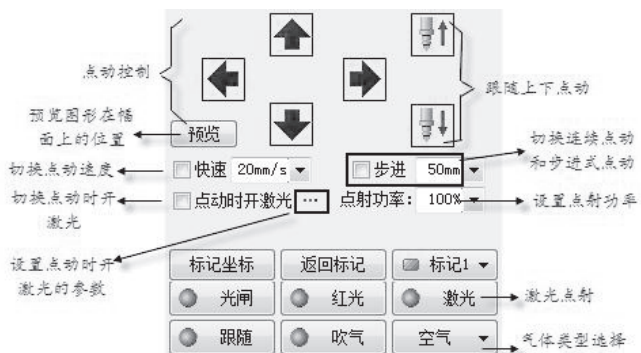

带有“●”图标按钮，在相应的设备打开之后将会变成“●”样式。其中“● 激光”按钮是按下开启激光，放开关闭激光，形成点射；其他的按钮则是按下切换，放开不执行任何动作，例如“● 吹气”，按下吹气，再次按下则关闭吹气。根据激光器的不同，“● 光闸”在按下后可能会过一段时间才会变成“●”样式，此状态是从激光器读取而来的。“● 红光”使激光器发出红光。请注意，所有的按钮动作都需要机床上对应的部件支持，如果机床并没有配置这些部件，或者平台参数配置不正确，部分按钮可能会无效。

单击“● 标记坐标”可以记录机床当前位置，之后当需要的时候，单击“● 返回标记”可以返回之前记录的位置。总共可以记录 6 个位置，由“● 标记1”选择。

4.4 软限位保护

为了保护机床，CypCut 内置软限位保护，可以通过控制台上的“ 启用软限位保护”选项开启和关闭，默认开启。



启用软限位保护之后，如果软件检测到运动可能超出行程范围，就会提示“运动已超出行程范围”，不发出任何运动指令，防止可能发生的撞击。此时请检查图形和机床位置，确认无误之后再操作。

除此之外，机床运动过程中软件也会实时监测机床坐标，一旦超出软限位立刻报警，并停止所有运动。

请注意：软限位保护依赖于机床坐标系，如果坐标系不正确，保护也将不正确。因此当软件异常关闭、机床参数修改等操作之后应当通过“回原点”操作建立正确的机床坐标系！

4.5 走边框

单击控制台上的“走边框”按钮，激光头将沿待加工图形的外框空走一个矩形，以便您确定加工板材需要的大概尺寸和位置。走边框的速度在“图层参数设置”——“全局参数”——“检边速度”中设置。

请注意：如果走边框之前进行过寻边操作，软件将记录寻边结果，走边框时将沿倾斜的矩形运动，即由“寻边”校正之后的实际边框运动，详细参见“寻边”一节。

4.6 加工和空走

单击控制台上的“开始”按钮开始加工，加工过程中将显示下图所示的监控画面，其中包括坐标、速度、加工计时及跟随高度等信息。



显示上图画面时，将不能切换到工具栏的其他分页，这是为了防止加工过程中修改图形，但“文件”菜单仍然可以使用。如需在加工过程中修改参数，请先暂停，然后单击界面右侧工具栏上的“工艺”按钮。CypCut V731 版本支持在加工中修改工艺参数，修改的参数在下一个轨迹生效。

单击控制台上的“空走”按钮可以执行空走，空走与实际加工的区别在于不打开激光、不打开气体，可选择是否开启跟随，所有运行轨迹，包括“预穿孔”的空移、速度及加减速过程等，都和实际加工过程完全一致，而且同样可以进行暂停、继续、前进、后退，包括停止后的断点记忆都与实际加工完全相同，甚至可以在暂停之后修改参数再继续空走。因此空走可以用于在不切割的情况下对整体加工过程进行全面的检查和模拟。

如果希望在空走的过程中开启跟随，请在“图层参数设置”——“跟随控制参数”中选中“ 空走时启用跟随”，默认情况下空走过程中不开启跟随。



默认情况下加工完成自动返回零点，如果您希望加工完成返回其他位置，请在控制台上选择所需要的位置，支持的位置包括零点、起点、终点、原点和标记点。如果取消



“加工完成自动返回”相当于返回“终点”，即加工完成后原地不动。如果您使用的是“浮动坐标系”，推荐选择加工完成返回零点。如果希望加工完成返回标记点，请选择加工完成自动返回相应标记点并确认。

每加工完成一次，控制台上的加工计数将加 1，达到预先设定的次数后，将弹出对话框提醒，以便控制产量，单击“**管理**”按钮可以打开加工计数管理界面，控制加工次数、自动暂停等。如需循环加工，请单击“**循环加工**”按钮并进行相应设置。

4.7 停止、暂停和继续

如需停止加工，请单击加工过程中工具栏上的“”或者控制台上的“**停止**”按钮。停止之后机床将返回零点，如果不希望返回零点，请取消控制台上“单击停止自动回零”项的选择。

如果暂停加工，请单击加工过程中工具栏上的“”或者控制台上的“**暂停**”按钮，暂停之后您可以单击右侧工具栏的“工艺”按钮修改参数，也可以操作控制台上手动控制部分的功能，包括激光点射、开关气体、开关跟随等。

如需继续加工，请单击加工过程中工具栏的“”按钮或者控制台上的“**继续**”按钮，加工将从暂停处继续。点击“**不穿孔快速继续**”可以跳过穿孔过程继续加工。

在暂停的过程中可以单击“回退”或者“前进”，使机床沿加工轨迹向后或向前运动，每次运动的距离和速度在控制台“**回退、前进距离**：

4.8 断点记忆

加工过程停止或者因为意外而中止加工，软件会将断点记忆下来，只要没有修改图形或参数，您可以单击“断点定位”，软件将自动定位到加工



停止的地方；若单击“断点继续”，软件将从上一次停止的地方继续开始加工。若您在停止后改变了相应参数，控制台上“开始”后会出现“*”，当出现“开始*”时，断点定位和断点继续功能将不能再被使用。

4.9 从任意位置开始加工

CypCut 支持从任意指定的位置开始加工，在希望开始的位置右键单击，然后选择“从这里开始加工”。如右图：

为安全起见，选择“从这里开始加工”后，软件将弹出对话框要求再次确认，确认无误后切割头将首先空移到您指定的位置，然后从那里开始加工，所指定位置之前的轨迹将不会被加工。

如果希望先定位到指定位置，但不开始加工，请选择“定位到这里”，切割头将空移到您指定的位置，然后进入暂停状态。

您可以多次右键单击并选择“定位到这里”直至确认无误。也可以通过“前进”和“回退”按钮以更精确的方式定位。

4.10 全局参数

在“图层参数调整”对话框的“全局参数”选项卡中提供了一些运动控制参数可供调整，调整这些参数会对机械运行的平稳性及加工效果、效率产生影响。

下表列出了“全局参数”选项卡的部分参数。

| 运动控制参数 | |
|----------|--------------------------------|
| 空移速度 | 空移运动的速度（不是加工的速度）。 |
| 空移加速度 | 空移运动时，各轴的最大加速度，与空移速度配合使用。 |
| 空移低通频率 | 空移时的加加速度，与空移加速度配合使用。 |
| 检边速度 | 走边框的速度。 |
| 加工加速度 | 轨迹加工时，各轴的最大加速度，与加工速度配合使用。 |
| 加工低通频率 | 加工时的加加速度，与加工加速度配合使用。 |
| 默认参数 | |
| 点射脉冲频率 | 点射激光时 PWM 调制信号的载波频率。 |
| 点射峰值功率 | 点射激光时的峰值功率。 |
| 默认气压 | 手动方式下使用的气压。 |
| 开气延时 | 穿孔过程中 PLC 步骤“开气延时”所使用的延时时间。 |
| 首点开气延时 | 开始加工后首次吹气在吹气延时基础上额外增加的延时时间。 |
| 换气延时 | 更换气体时，原气体全部排出到新气体全部进入所使用的延时时间。 |
| 冷却点延时 | 在冷却点进行吹气冷却的时间。 |
| 暂停后回退距离 | 暂停后，点击继续，会在加工轨迹上自动回退的距离。 |
| 跟随控制参数 | |
| 直接跟随最大高度 | 每种类型的切割头都有一个能跟随的高度上限，当由于穿孔等 |



| | |
|---------------|--|
| | 需求需要跟随到高于此高度时，Z 轴运动会分 2 步，先跟随到靠近板面的位置，再上抬。此参数用于设定能跟随的高度上限。 |
| 使用蛙跳式上抬 | Z 轴未上抬到位，X、Y 轴即开始空移，以达到缩短空程移动时间的目的。 |
| 空走时启用跟随 | 默认情况下空走时 Z 轴是不会运动的，如空走时需要跟随，用户可以选择此项。 |
| 加工时禁用跟随 | 正常加工时需要跟随切割，若加工时不需要跟随，可选此项。 |
| 不跟随只定位 | 应用于非金属切割，勾选后，随动不生效，只起定位作用。 |
| 短距离不上抬的最大空移长度 | 若图层参数中勾选了“短距离不上抬”，当空移长度小于此长度时，空移时调高器不上抬，保持跟随状态。 |
| 单位选择 | 根据使用习惯选择参数的单位。 |
| 高级 | |
| 启用 NURBS 样条插补 | 勾选后，自适应对加工曲线进行 nurbs 拟合，可提高加工速度及图形的平滑程度。 |
| 所有报警需要手动清除 | 报警后，需要手动复位才能清除报警。 |
| 自动分组预穿孔 | 勾选后，会自动分组进行预穿孔和切割；不勾选时，先进行全部图形的预穿孔然后再进行切割。 |
| 微连使用飞行切割 | 勾选后将使用飞切方式切割微连段。具体请参考微连部分。 |
| 启用机床保护 | 将影响机床使用寿命的参数隐藏。 |
| 割缝补偿精度 | 进行割缝补偿时，补偿曲线节点的选取精度。 |
| 飞行切割过切距离 | 确保飞行切割的图形可以顺利切落的距离。 |

五、数控辅助功能

5.1 模拟加工

 
图形的所有排序完成之后，可以通过模拟加工完整地模拟整个文件的加工过程。该过程可以脱离机床进行。模拟过程不仅可以看到图形之间的次序，还可以看到图形内的加工过程。

单击控制台上的“▶ 模拟”按钮开始模拟，工具栏将自动跳到“数控”分页，在“数控”分页的第一栏可以调整模拟加工的速度，如下图。



5.2 寻边

CypCut 支持电容寻边、光电寻边以及手动寻边三种方式。单击“寻边”按钮下拉三角形，您可以根据自己的条件选择最为合适的寻边方式来确定板材摆放位置。寻边结果将显示在绘图区右上方，如下图：



5.2.1 电容寻边（需在平台配置工具开启）

单击“数控”分页下“寻边”按钮或单击“电容寻边”均可以进入电容寻边界面。

板材尺寸 X 为钢板在机床 X 轴方向的长度；**板材尺寸 Y** 为钢板在机床 Y 轴方向的长度。三点寻边的后两个点的坐标位置是根据板材尺寸自动计算的，请确保该参数与实际寻边的板材尺寸相匹配，建议设置略小于实际寻边的板材尺寸，错误的设置存在扎头的风险。

留边距离：寻边的出边的位置一般在板外，寻边结束后会通过边缘校正值将寻边结束后找到的点调整至板内，留边距离设置为正值会将该点再向板内偏移，负值向板外偏移，避免在板材边缘切割引起抖动，如果您已经在排样的时候设置了留边距离，该值可以设置为 0。

6 点寻边：推荐薄板使用，进行 6 次单点寻边动作，有效避免齿尖对薄板寻边造成的干扰。



从寻边起始点开始寻边可使每次寻边都从固定点开始寻边。您可以通过右侧控制台按钮将切割头点动到合适的起始位置然后保存寻边起始点，请务必将切割头移到板内作为寻边起始位。

从当前切割头停留位置开始寻边即每次寻边都从当前位置开始，请务必将切割头移动到板内，确定下方有板才开始寻边。


若选择“加工前自动寻边”，软件会根据图形停靠点位置在空走或者开始加工前进行一次电容寻边。

注意：寻边前请回原点矫正机床坐标系且寻边之前请务必确认切割头可以正常跟随。钢板倾斜角不应超过 10 度。

寻边界面如下图所示，您可以在此界面设置完参数之后进行手动寻边测试。



点击左下角的“寻边详细参数”可调整相关默认参数，请谨慎使用，推荐使用默认值。

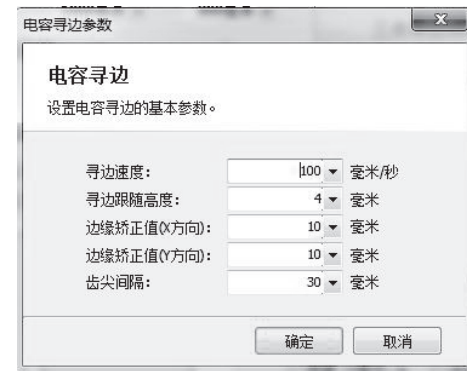

寻边速度对寻边精度有影响，推荐设置值为 100mm/s；

寻边跟随高度为寻边过程中切割头跟随的高度，推荐设置值为 4mm；

边缘矫正值用于矫正寻边结果，正数表示将激光头向板内偏移；

齿尖间隔为相邻齿条的间隔。

5.2.2 光电寻边（需在平台配置工具开启）

目前本软件使用光电寻边功能须搭配使用欧姆龙 E3Z-L61 型号光电开关。

首次寻边前，应先测定并在高级参数中设置光电开关与激光中心的偏差值。实际寻边之前，请务必将切割头移动到停靠点（左上、左下、右上、右下之一）附近作为寻边起始位置。

光电寻边

请将切割头点动到合适的起始位置，然后单击您希望进行的寻边操作。



光电寻边需要设定一些参数。粗定位速度为寻边粗定位的速度，推荐值 100mm/s；精定位速度为寻边精定位的速度，会影响寻边精度，推荐设置值 10mm/s，不建议超过 30mm/s，精定位速度越小，寻边时间越长，定位精度越高。钢板大小与边缘矫正值与电容寻边类似。



通过设置高级参数可以纠正光电开关与激光头偏差并滤除齿条干扰。

偏差值(X方向): 0 mm
 偏差值(Y方向): 0 mm
 齿条宽度: 5 mm 未检测到钢板
 设定寻边高度: 10.0

寻边测试

光电开关与激光头偏差值测定
 1) 将激光头移动到一个便于观察的位置, 可在该处激光标刻, 然后点击按钮“标记”记录坐标。
 2) 将光电开关的红光移动到刚才标记的位置, 点击按钮“确定”进行计算。

您可以设置以下参数:“偏差值”为光电开关与激光头位置的偏差,通过“光电开关与激光头偏差值测定”后,软件会自动设置此参数,无法手动修改;“齿条宽度”可以滤除齿条对光电寻边的干扰,推荐设置值与实际齿条宽度一致;“设定寻边高度”适用于光电开关固定在切割头上的情况,用户可以通过调高器的上下点动调整光电开关的位置,通过“设为当前高度”读取此高度,每次寻边开启时调高器都会先移动到此高度。另外,可通过“定位”移动到此高度;“固定高度寻边”适用于光电开关没有装在切割头上的情况。

注意: 钢板倾斜角度不应超过 40 度。

5.2.3 一键切断 (需在平台配置工具开启)



开启后,在寻边下拉菜单中会显示一键切断选项,该功能主要用于沿 X 轴或 Y 轴方向快速切断余料。

入板安全距离: 运动超过入板安全距离后, Z 轴由定高切割变成跟随切割。

X 方向一键切断 (先左后右): 点击此按钮之后 X 轴先向左寻边出板,然后切割入板至切断起点,然后向右寻边再切割入板至切断起点。

注意: 切断时使用绿色图层的工艺参数。

一键切断: X 方向先左后右示意图

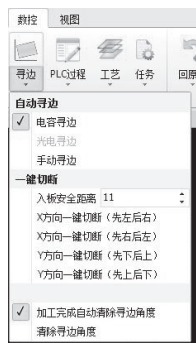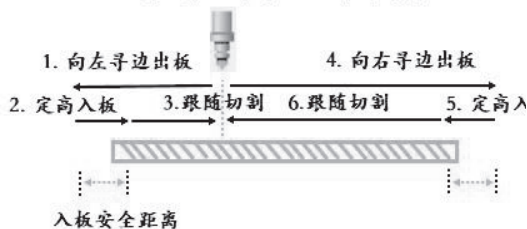

5.3 PLC 过程

单击“数控”分页下“PLC过程”按钮,您可以自定义 PLC 过程并执行它们。

注意: 不恰当的修改可能导致严重的后果! 若有需要请联系我司技术人员。

5.4 回原点

5.4.1 返回机械原点

您可以通过单击“数控”分页“回原点”或选择其下拉选项中“全部回原点”使激光头返回机械原点,重置机械坐标系,详情可见“坐标系”一节。您也可以选择下拉选项中“X轴回原点”或“Y轴回原点”使单个轴单独回原点。回原点时,如果勾选了“调高器先回原点”或“电动调焦也回原点”,会进行相应的回原点动作。

5.4.2 龙门同步


在双驱龙门机床的使用过程中,由于两个 Y 轴安装不平行、摩擦力和负载不同等各种原因,机床在运行一段时间以后可能出现横梁变歪的问题,影响加工精度。龙门同步功能通过记录和监测回原点时 Y1 和 Y2 轴的 Z 相信号位置判断并自动调整横梁的垂直度。

单击“数控”分页“原点”下拉三角形,选择“龙门初始化”,如右图:

在完成龙门初始化以后勾选上“回原点时执行龙门同步”,输入密码确认。相关补偿信息会显示在软件的系统消息窗口。

注意: 在机床机械进行过调整后,一定要重新进行一次龙门初始化。

具体操作步骤及注意事项详见附录。

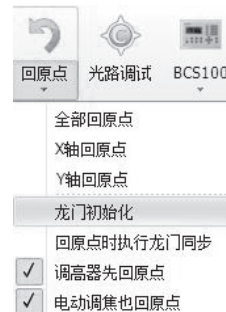

5.5 光路调试

在具体加工时,若需要将切割头具体定位到某个点,可点击“数控”分页“光路调试”

按钮,在右图所示的位置输入想要定位的具体坐标。


X: 0mm
 Y: 0mm

您也可以在光路调整界面对激光干涉仪进行相应设置,用来测试软件给出的运动位置与实际机械运动位置的误差,从而进行机械的误差补偿,又称为螺距补偿。



5.6 诊断窗口

加工过程中单击菜单栏文件中的“ 诊断窗口”按钮,选择控制卡监控,可以观察到切割时各部分的状态信息,借以判断加工过程中是否出现问题。

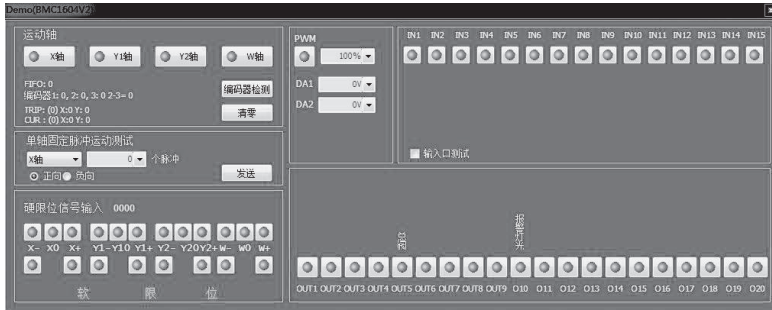

运动轴显示了各轴信号及相应编码器反馈值;单轴固定脉冲运动测试用以向单轴发送固定脉冲以测试脉冲当量是否准确;限位信号用以显示切割头是否撞到限位;PWM用以显示激光开关情况;还显示了15个输入及20个输出的有效情况。

“编码器检测”可以检测编码器反馈和电机的旋转方向是否一致,软件的微连、扫描切割、寻边、一键切断等功能均需要在编码器反馈和电机的旋转方向一致的情况下使用。

编码器检测 ×

编码器检测


检测编码器反馈和电机的旋转方向是否一致

请将机床运动至行程中间,然后再按下【确定】进行编码器检测。

运动距离 毫米

5.7 BCS100



此功能须配合我司调高器 BCS100 使用。单击“ BCS100”可在软件内对 BCS100 调高器进行回原点、跟随、定位、一键标定等一系列动作,还可以通过 BCS100 监控界面进行操作,而无需再对实物进行操作,方便快捷。



5.8 QCW


QCW 是激光器运行的一种模式,激光器分为 CW 和 QCW 两种模式。CW 为连续光,



QCW 为脉冲式激光。单击“ QCW”可设置相应调光参数。

5.9 误差测定



单击“ 误差测定”,切割头将按照待加工图形行走一遍。结束后将会显示一条蓝色虚线用以显示伺服电机反馈的轨迹,您可以通过这条轨迹来调整实际切割所需工艺参数。

5.10 清洁喷嘴 (需在平台配置工具开启)


在平台配置工具左侧列表选择清洁喷嘴,勾选 启用自动清洁喷嘴,然后在软件中数控模块会增加一项“清洁喷嘴”,点击可以进入清洁喷嘴界面。

操作说明:

点动 Z 轴到合理的位置,点击“设定清洗高度”。

清洁喷嘴过程可以选择是否开气并进行气体选择。

清洁喷嘴可按照直线、圆或波浪线移动,选中一种方式后在下方调整相关参数,左下方可保存该页面的参数。全部调整后,按开始即可开始清洗喷嘴。

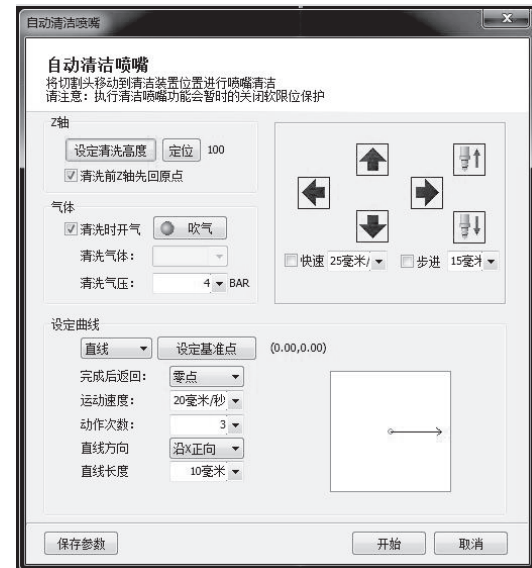



六、附录


6.1 共边实例

下面以一位客户的实际样品为例演示共边排样。在没有共边功能之前，客户通过 CAD 手工绘图的图纸如右图。

其中红色显示不封闭图形，图中这些图形都是需要共边的直线段，此前客户在 CAD 中手动，因此全部绘制为直线。

从图中可以看出原图由 6 个大零件、下方 10 个窄条零件、右侧 $9 \times 2 = 18$ 个窄条工件组成，正好占满一张钢板的空间。

下面先画出原图中的 3 个零件，一般这三个零件都来自客户的 DXF 图纸。如下图：


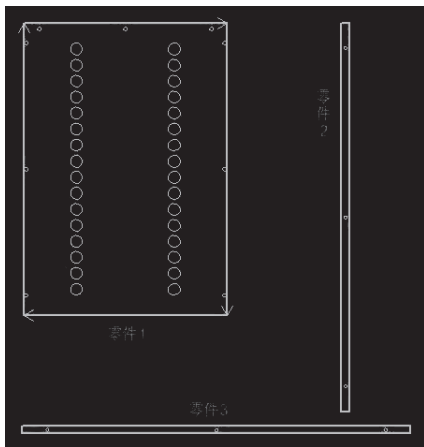


第一步，首先选中每一个零件的全部图形，分别执行“群组”，群组之后，零件的外轮廓将会粗体显示。




选中零件 1，做 3 行 2 列的阵列，如右下图所示。

选择阵列好的 6 个零件，单击“共边”，上

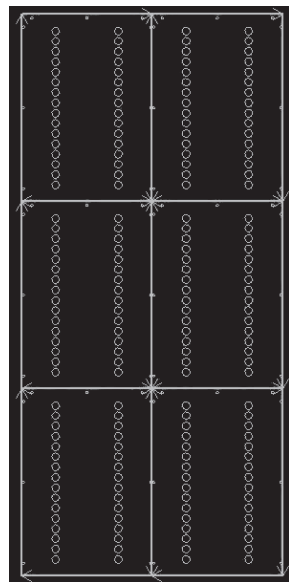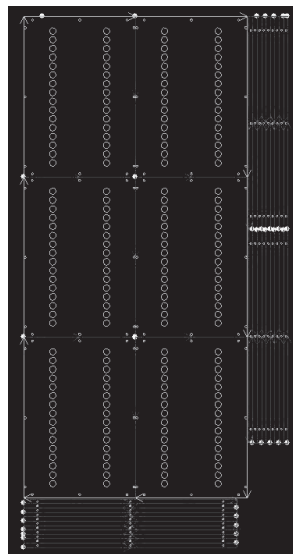


面 6 个零件即完成共边。

然后拖动零件 2 到靠近上图的右上位置，零件将会自动吸附到零件 1 的边界且上对齐。如下图：

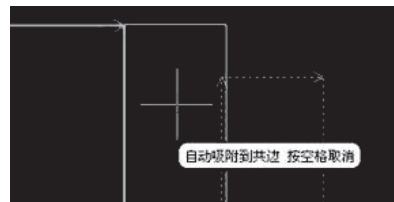

选中零件 2，做 2 行 9 列的阵列，得到如右图所示的图形。

如右图所示，从零件 2 左上角位置向右下角拉出一个淡蓝色选框，就可以选中全部 18 个零件 2，而零件 1 则不会被选中。

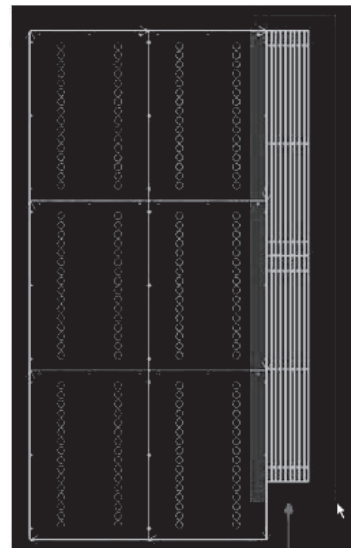

要求从右向左加工


单击“共边”，18 个零件 2 共边完成。注意到这里零件 2 的加工次序必须从右向左加工，否则钢板会因为缺少支撑而抖动甚至偏位。

选择已共边的零件 2，单击鼠标右键，然后从弹出式菜单中选择从右向左排序。如下图：

细心的用户可能会问，为什么非要把零件 2 拖动到零件 1 的边界之后再共边呢，选择起来很麻烦啊。

其实这个次序是可以交换的，下面我们就先对零件 3 共边，然后拖动到零件 1 的下方。

选择零件 3，做 10 行 1 列的阵列，得到下图：

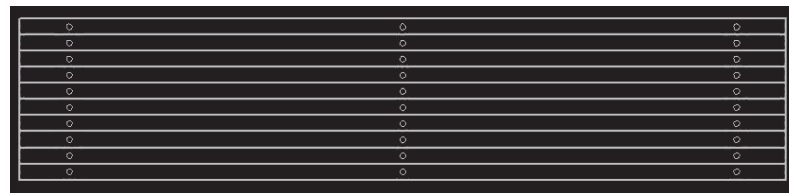




选择 10 个零件 3，单击“共边”，零件 3 就共边完成，成为一个整体。如下图。注意线条的粗细是不同的。共边之前每一个零件 3 都有一个粗体的外框，共边之后整体才有一个粗体的外框，里面已经被共边的线段都是细线显示。

当鼠标悬浮在零件 3 上方时，会显示相应的提示，表明这是一个组合。



同样的这里需要对零件 3 执行从下到上的排序，避免钢板因为缺少支撑而抖动和偏位。

选择共边后的整体零件 3，拖动到零件 1 的左下方，同样会自动吸附到零件 1 的下边界且左对齐。如下图：

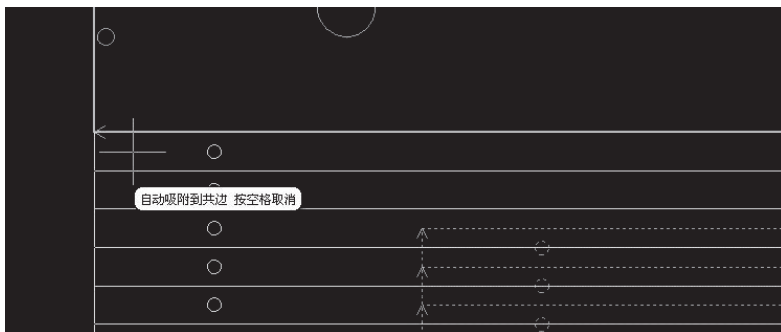


接下来，选择所有图形，就可以把所有的零件 1、零件 2、零件 3 都共边了。

如果不希望零件 2、零件 3 与零件 1 共边，那么可以省掉这个步骤。当然，零件 2 和零件 3 也应该稍微拖动到离开零件 1 的边界。

将图形拖动离开共边的边界时，为了避免自动吸附，可以按一下空格键，自动吸附功能就会暂时失效。下次拖动时自动重新生效。


6.2 龙门同步操作说明

6.2.1 平台配置

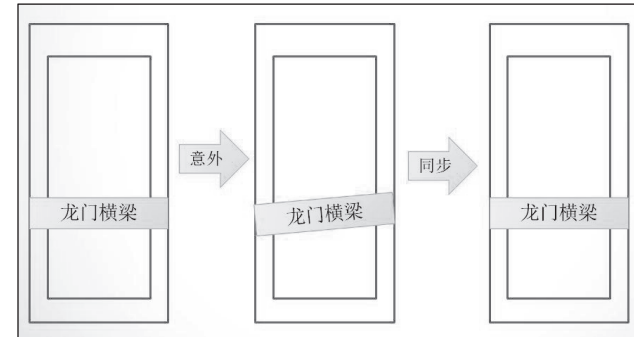


要使用龙门同步功能，首先需要在平台配置工具中进行相关配置。


1) 平台配置工具->机床->勾选“双边驱动”

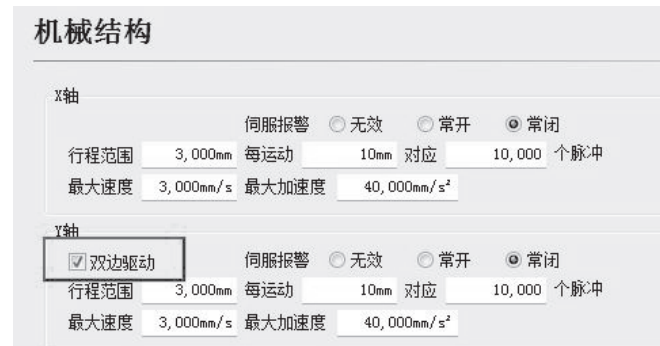

2) 平台配置工具->回原点设置->勾选“使用 Z 相信号”

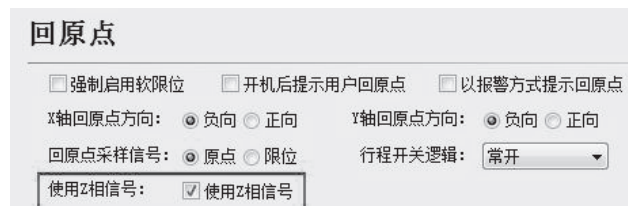

3) 平台配置工具->报警->输入“龙门同步允许的最大偏差”值。当横梁受到剧烈冲撞或者扭曲严重使偏差超过这个数值时，需要重新检查机械。您可以根据机床实际情况修改这个值。

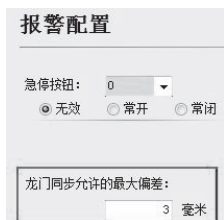

6.2.2 龙门初始化和同步

为防止龙门同步功能有误，请在龙门初始化之前确认以下几条：

1. 机床横梁已经矫正无误。
2. 机床能够正确运动且方向正确。
3. 原点信号配置正确且有效，使回原点过程正常执行。
4. 15 芯线的 Z 相信号接口焊接正确（5 号口对应 Z+，13 号口对应 Z-）。
5. 编码器反馈脉冲数设置正确。可以在诊断窗口中手动发送脉冲观察编码器反馈来检测。

进入软件后，单击“数控”分页“回原点”下拉菜单中的龙门初始化，如右图：

输入密码确定以后机床会回原点，之后龙门轴会向正方向运动找到两个 Z 相信号。动作完成以后，在软件下方的系统消息窗口会显示 Z 相信号的位置和两个轴的 Z 相信号差（Y2-Y1 offset）：



完成龙门初始化后勾选上“回原点时执行龙门同步”，输入密码确认。

选中后执行“回原点”或者“Y 轴回原点”过程时将检测 Y1 和 Y2 轴的 Z 相信号值，计算出偏差并且进行补偿，Z 相信号和补偿值（Y2 compensate）也会显示在软件的系统消息窗口。



6.2.3 注意事项


1. 必须启用 Z 相信号才能使用该功能。
2. 在机床机械进行过调整后，一定要重新初始化。
3. 当横梁受到极大的冲撞、垂直度出现了肉眼可见的极大变化时，龙门同步可能调整不准确，这时候需要对龙门轴机械进行调整，并重新初始化。

6.3 电容寻边操作说明

CypCut6.3.712 之后的版本完善了电容寻边的功能，通过高级参数规避齿条对寻边的影响，提升了电容寻边的精度。完善后的电容寻边需要搭配使用调高器 V3.0.3299 及之后版本。调高器 V2.0 不支持新版本的电容寻边。


6.3.1 平台配置

打开平台配置工具，在界面左侧的快捷选项中单击“寻边设置”进入参数设置界面，勾选“启用电容寻边”。

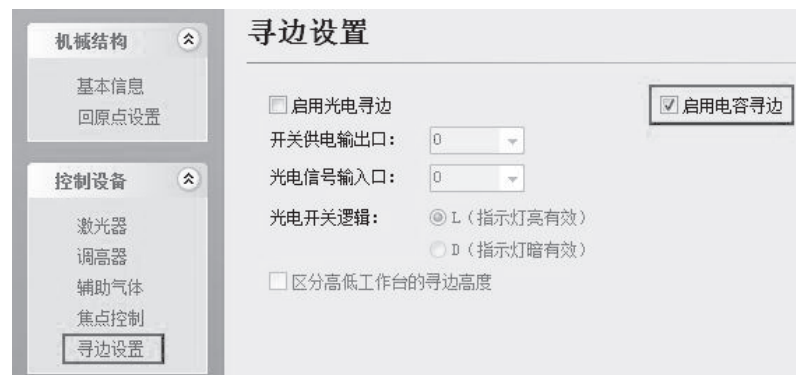




6.3.2 单点寻边过程说明

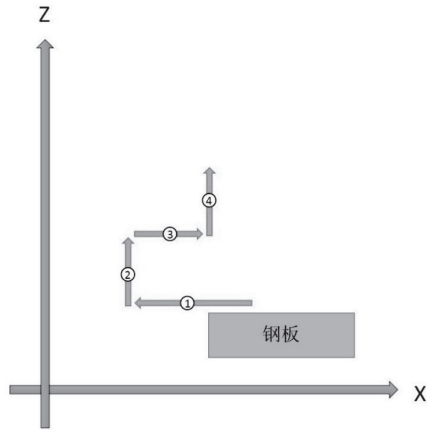

以向左为例，不使用蛙跳：

- 1) 切割头跟随至钢板，开始向左寻边。
- 2) 切割头向上空移一个上抬高度。
- 3) 切割头向右空移至边界点。
- 4) 切割头上抬至停靠点。
- 5) 结束寻边过程。

6.3.3 三点寻边过程说明

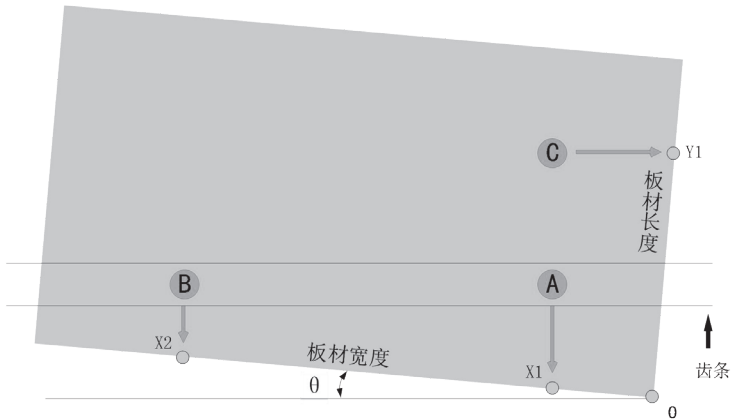

以停靠点在右下为例。

- 1) 填写板材尺寸。数值需与实际板材一致或者略小于实际板材。
- 2) 将切割头移动到板内偏右下角区域。



- 3) 软件会根据切割头当前位置、板材尺寸等参数确定寻边位置 A、B、C，其中 A 为切割头当前所在位置。
- 4) 往 Y 负向进行第一点寻边，寻得点 X1；
- 5) 空移到点 B；
- 6) 往 Y 负向进行第二点寻边，寻得点 X2；
- 7) 空移到点 C；
- 8) 往 X 正向进行第三点寻边，寻得点 Y1；
- 9) 完成寻边，计算旋转角度 θ ，确定板材右下顶点 O，空移到顶点 O，寻边结果会以黄色字体显示在软件右上方。


6.3.4 电容寻边注意事项

1. 寻边前，必须回原点校正机床坐标系。
2. 确保诊断界面实际发送的脉冲数必须与编码器反馈数一致，如不一致请修改伺服相关参数。
3. 钢板长度、宽度设置值与实际值一致。
4. 钢板倾斜角度不应超过 10 度。
5. 寻边之前，需要将加工停靠点改为左上、左下或者右上、右下，否则不能寻边。停靠点的位置将决定寻边的方向。
6. 寻边之前，务必将切割头移动到板内作为寻边起始位置。
7. 寻边之前，务必确认切割头可以正常跟随。

6.4 光电寻边操作说明

CypCut 6.3.642.6 之后的版本完善了光电寻边的功能。使用光电寻边功能须搭配使用欧姆龙 E3Z-L61 型号光电开关。


6.4.1 光电开关简介

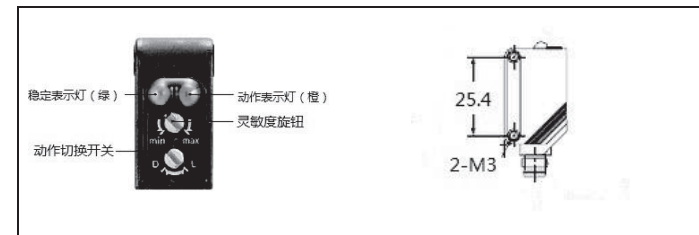

该光电开关有效工作范围为 $90 \pm 30\text{mm}$ ；安装螺纹为 M3；该开关可以切换两种动作模式，L 表示光电开关有信号输出时橙色指示灯亮，D 表示光电开关有信号输出时橙色指示灯暗；旋转灵敏度旋钮可改变光电开关的灵敏度。



6.4.2 接线与配置

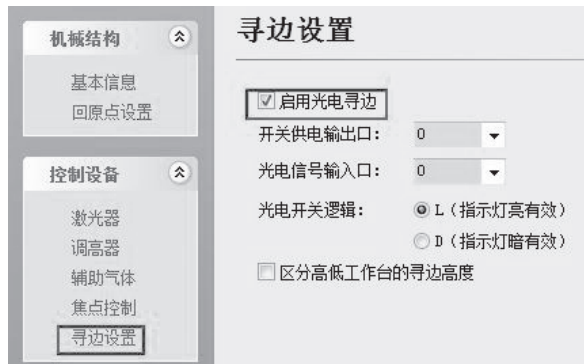


打开平台配置工具，在界面左侧的快捷选项中单击“寻边设置”进入参数设置界面，勾选启用光电寻边。


光电开关的褐色线（供电 24V+）接到端子上任一晶闸管输出口（对应平台配置开关供电输出口），蓝色线（供电 24V-）接到端子上的 COM 口，黑色线接到端子上任一输入口（对应平台配置光电信号输入口）。

平台配置里的“光电开关逻辑”必须与光电开关动作、切换开关所对应的模式一致。推荐使用 L 模式（指示灯亮有效）。

如有高低工作台，请勾选“区分高低工作台的寻边高度”。

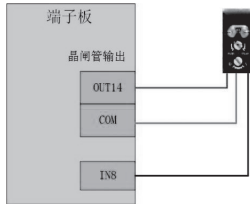

6.4.3 三点寻边过程说明

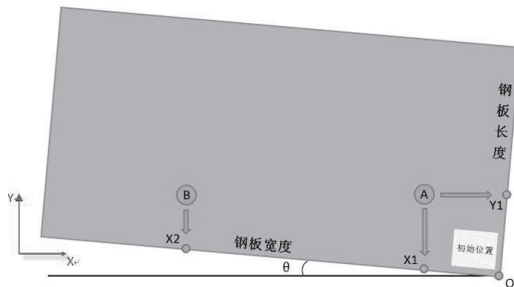

- 1) 首次使用三点寻边,必须先测定光电开关与激光头的偏差值;
- 2) 将切割头(即激光器产生的红光,而非光电开关的红光)移动到板内靠近右下角区域,确定寻边初始位置;
- 3) 选择“三点寻边”下拉菜单中的“右下”;
- 4) 根据初始位置、钢板长度、钢板宽度确定 A、B 两点,其中



A 点坐标为 $(X_{\text{初始}} - 0.2 * \text{钢板长度}, Y_{\text{初始}} + 0.2 * \text{钢板长度})$ 、

B 点坐标为 $(X_{\text{初始}} - 0.6 * \text{钢板宽度}, Y_{\text{初始}} + 0.2 * \text{钢板长度})$;


- 5) 空移到点 A;
- 6) 往 Y 负向进行第一点寻边, 寻得点 X1;
- 7) 空移到点 B;
- 8) 往 Y 负向进行第二点寻边, 寻得点 X2;
- 9) 空移到点 A;
- 10) 往 X 正向进行第三点寻边, 寻得点 Y1;
- 11) 完成寻边, 计算旋转角度 θ , 确定钢板右下顶点 O, 空移到顶点 O, 寻边结果会以黄色字体显示在软件右上方。

6.4.4 光电寻边注意事项

- 1) 确保诊断界面实际发送的脉冲数必须与编码器反馈数一致, 如不一致请修改伺服相关参数。
- 2) 光电开关灵敏度调节时, 尽量保证在出板和入板过程中绿色指示灯常亮。
- 3) 钢板长度、宽度设置值与实际值相符。
- 4) 钢板倾斜角度不应超过 40 度。
- 5) 在光电寻边测试界面可任意设置寻边方向。但在实际使用光电寻边功能时, 必须将停靠点设置为左上、左下、右上、右下之一, 以确定寻边的方向。
- 6) 首次寻边前, 应先测定光电开关与激光中心的偏差值。
- 7) 实际寻边之前, 务必将切割头(即激光器的红光, 而非光电开关的红光)移动到板内作为寻边起始位置。

6.5 分区输出

点击平台配置工具左侧栏目的“通用输出”, 可设置分区块输出。勾选“使能分区输出”可设置分区行列数。拖动分界线, 可改变分区位置。每个区域都可选择一个通用输出口或不输出, 实现不同区域的输出差异。

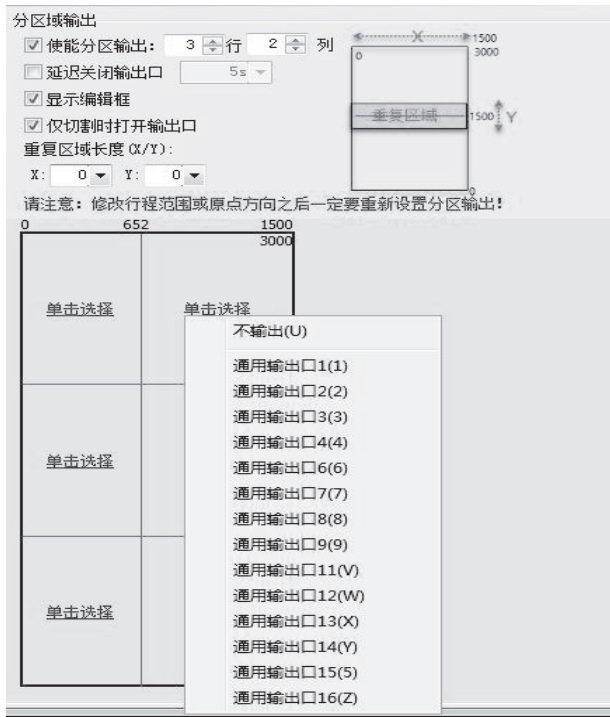

6.6 运动参数调整

6.6.1 运动控制参数介绍

CypCut 软件主要开放了速度、加速度、低通滤波频率、拐角及圆弧精度这 4 类运动控制参数给用户调整，其他与运动相关的参数已内部优化，无需用户设置。这四类参数的含义如下表所示：

| 名称 | 说明 |
|--------|--|
| 空移速度 | 空移的最大速度，可直接填写 ServoTools 软件计算出的最大空移速度。 |
| 空移加速度 | 空移的最大加速度，可直接填写 ServoTools 软件计算出的最大加速度。 |
| 加工加速度 | 切割时的最大加速度，直接决定了切割时拐弯运动的加减速时间。需要通过观察伺服的力矩曲线来调整。 |
| 低通滤波频率 | 抑制机床震动的滤波器频率。值越小，抑制震动的效果越明显，但会使加减速时间变长。 |
| 圆弧控制精度 | 圆弧加工精度上限。该值越低，圆弧限速越明显。 |
| 拐角控制精度 | 用 NURBS 曲线拟合拐角的精度。该值越低拐角越接近尖角，但降速越明显。 |

6.6.2 调整加工加速度

将高速点动的速度设置的尽量高，如 500mm/s，完成一次点动，运动距离需足够长，确保能加速到所设置的速度。

通过伺服调试软件观察本次点动运动的力矩曲线，如最高力矩小于 80%，则适当增加加工加速度，如高于 80%则适当减少加工加速度。


调整加速度，直至最高力矩接近 80%。丝杆承受的加工加速度一般不超过 0.5G。齿轮齿条一般不超过 2G。

6.6.3 调整空移加速度

可直接填写 ServoTools 软件计算出的最大加速度。或在加工加速度的基础上适当增加空移加速度，如设置为加工加速度的 1.5~2 倍。要求空移时，伺服达到的最高力矩不超过 150%，且机械结构在承受此加速度下，不会发生明显的形变、振动等。丝杆承受的空移加速度一般不超过 0.5G。齿轮齿条一般不超过 2G。

6.6.4 调整低通滤波频率

设置低通滤波频率参数时，可以切割一个样图。建议先把激光功率调低，在钢板上打标。观察打标路径的精度。切割样图包括各种尺寸的小圆、正六边形、正十二边形、星形、矩形等。如下图所示：

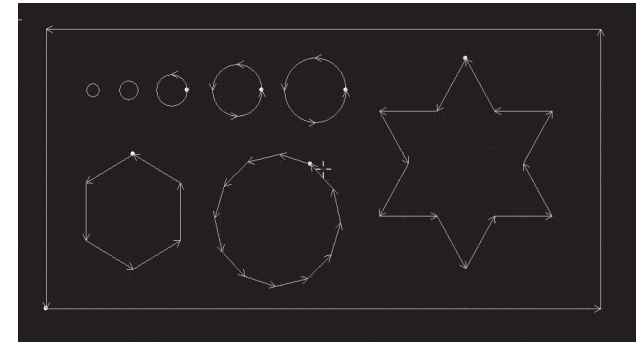

在不影响精度的情况下，尽可能的调高低通滤波频率。要求切割矩形、多边形、星形图案时，拐角前后都不产生波浪。可以按照以下表的经验值来设置。或先确定好加工加速度后，把低通滤波频率在上下 2 级范围内调试。加工加速度和低通滤波频率这两个参数必须要匹配，千万不要把这两个参数中某个值调的很大，另一个值调的很小。

| 级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|----|
| 加工加速度 (G) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
| 低通滤波频率 (HZ) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |



6.6.5 设置圆弧精度和拐角精度

一般情况下不建议用户修改圆弧精度和拐角精度这 2 个参数。特殊情况可在默认参数的范围附近微调这 2 个参数。

如果对圆弧的精度不满意，可以把圆弧精度参数改小，此时加工圆弧会限速。值越小，限速越明显。如果对拐角的精度不满意，可以把拐角精度参数改小，此时拐弯会降速。该值越小拐角降速会越明显，该值越大，拐角会越接近一个圆角。

6.7 快捷键

下表列出 CypCut 常用的快捷键，有些快捷键需要在特定的情况下才能使用，已经在相关章节中介绍，此处不再一一列举。

| 快捷键 | 效果 | 使用条件 |
|------------------|-------------------|-------------|
| Ctrl + A | 选择全部图形 | 无 |
| Ctrl + C | 复制图形到剪贴板 | 选中要操作的图形 |
| Ctrl + Shift + C | 指定“带基准点”复制命令 | 选中要操作的图形 |
| Ctrl + O | 打开文件 | 无 |
| Ctrl + P | 显示/隐藏图形方向和空移路径 | 无 |
| Ctrl + V | 粘贴剪贴板图形到绘图板 | 剪贴板中有复制好的图形 |
| Ctrl + W | 适应窗口 | 无 |
| Ctrl + X | 剪切图形到 Windows 剪贴板 | 选中要操作的图形 |
| Ctrl + Y | 重做刚刚撤销的命令 | 有被撤销的命令 |
| Ctrl + Z | 撤销刚刚完成的命令 | 有执行完成的命令 |
| F2 | 打开“图层参数设置”对话框 | 无 |
| F3 | 查看全部图形 | 无 |
| F4 | 查看整个机床范围 | 无 |
| F7 | 显示/隐藏加工路径 | 无 |
| F8 | 显示/隐藏空移路径 | 无 |
| DEL(删除) | 删除选中图形 | 选中要操作的图形 |
| SPACE(空格) | 重复上一条命令 | 上一条命令可重复执行 |

6.8 拷机

新机器出厂前需要进行老化测试，来确保正常运行。功能路径：文件->诊断工具->拷机测试。



支持的拷机动作如下：

- ☑ 全幅面 X、Y 轴以低、中、高速分别运动，持续时间 2 小时到 48 小时不等，以测试 X、Y 轴运动稳定性
- ☑ Z 轴长时间上下运动，以测试单轴运动稳定性，还需测试多次回原点以保证上限位的可靠性
- ☑ 无切割头 Z 轴上下跑：从 A 点空移到 B 点，要屏蔽电容报警。
- ☑ 有切割头 Z 轴上下跑：从 A 点空移到 B 点，要有切割头碰板的保护机制。
- ☑ 在 X、Y 空走拷机的同时，Z 轴一起运动。

